

AREBOS

Lijadora de cuello largo, aspiración y LED

AR-HE-LSAL



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por confiar en AREBOS.



Innehållsförteckning

1. Instrucciones de seguridad	3
1.1 Explicación de los símbolos	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas	4
1.2.1 Área de trabajo	4
1.2.2 Seguridad eléctrica	4
1.2.3 Seguridad personal	4
1.2.4 Uso y cuidado de herramientas eléctricas	5
1.2.5 Servicio	5
1.3 Instrucciones de seguridad para todas las aplicaciones	5
1.4 Instrucciones de seguridad adicionales para todas las aplicaciones	7
1.5 Instrucciones de seguridad adicionales para trabajos de rectificado	7
2. Datos técnicos	8
3. Despiece	9
4. Descripción	11
5. Instrucciones de uso	11
5.1 Selección de muelas	11
5.2 Cómo sostener una lijadora de cuello largo	12
5.3 Conexión a la bolsa de polvo	12
6. Instalación	13
6.1 Condición después del desembalaje	13
6.2 Soporte de instalación del brazo	13
6.3 Instalación de Teleskoprohrs	14
7. Arranque y detención de la lijadora de cuello largo	15
8. Control de velocidad de la muela	15
9. Montaje para un agarre más largo	15
10. Trituración de paneles de yeso	16
11. Sustitución de la almohadilla de lijado	16
12. Mantenimiento	17
13. Nota de eliminación	18
13.1 Eliminación y envasado	18
13.2 Eliminación de equipos viejos	18
13.3 Significado del símbolo "cubo de basura"	18
Declaración UE de conformidad	19

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias.

1. Instrucciones de seguridad

1.1 Explicación de los símbolos



Un marcado CE se puede utilizar para reconocer que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



Tenga especial cuidado con este artículo.



¡Este producto **no debe** desecharse con la basura doméstica!



¡Carcasa protectora aislada (clase de



¡Advertencia! ¡Use protección auditiva!



¡Advertencia! ¡Use un respirador ligero!



¡Advertencia! ¡Use gafas de seguridad!

1.2 Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

- **¡Advertencia!** Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

1.2.1 Área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas concurridas y oscuras pueden provocar accidentes.
- No opere herramientas eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender polvo o humos.
- Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

1.2.2 Seguridad eléctrica

- El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con el enchufe. Nunca cambie el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores para herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes inalterados y los enchufes adecuados reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar o tirar de la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si está operando una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión que sea adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el funcionamiento de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo es inevitable, utilice una fuente protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un DMC reduce el riesgo de descarga eléctrica.

1.2.3 Seguridad personal

- Manténgase alerta y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones graves.
- Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. El equipo de protección como máscaras contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos de seguridad o protección auditiva utilizados en condiciones adecuadas reduce las lesiones personales.

- Evite el inicio involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de conectar, levantar o transportar el dispositivo a una fuente de alimentación y/o batería. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o conectar herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede causar accidentes.
- Retire la llave de ajuste o la llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave o llave de ajuste unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones.
- Garantizar una base segura y equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Ropa de trabajo adecuada. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- Si el equipo está destinado a conectar equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que esté conectado y utilizado correctamente. Mediante el uso de extractores de polvo, se pueden reducir los peligros relacionados con el polvo.

1.2.4 Uso y cuidado de herramientas eléctricas

- No empuje la herramienta eléctrica con demasiada fuerza. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica adecuada hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda operar con el interruptor es peligrosa y necesita ser reparada.
- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- Mantenga las herramientas eléctricas no utilizadas fuera del alcance de los niños y no permita que la herramienta eléctrica sea operada por personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas para los usuarios inexpertos.
- Mantener las herramientas eléctricas. Compruebe si alguna pieza móvil no está correctamente alineada o bloqueada, si alguna pieza está dañada o si hay alguna otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, herramientas de inserción, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las previstas puede conducir a situaciones peligrosas.

1.2.5 Servicio

- Haga que su herramienta eléctrica sea atendida solo por personal calificado y solo con piezas de repuesto idénticas. Esto garantiza la seguridad del dispositivo.

1.3 Instrucciones de seguridad para todas las aplicaciones

- Esta herramienta eléctrica está diseñada para su uso como molinillo. Lea todas las advertencias de seguridad, notas, ilustraciones y especificaciones de esta herramienta eléctrica.
- El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

- No se recomienda el trabajo como rectificar, cepillar con un cepillo de alambre, pulir o cortar con esta herramienta eléctrica. El trabajo para el cual la herramienta eléctrica no fue diseñada puede representar un peligro y provocar lesiones.
- No utilice ningún accesorio que no haya sido especialmente diseñado y recomendado por el fabricante. El hecho de que el accesorio se pueda conectar a su herramienta eléctrica no significa que sea seguro de usar.
- La velocidad nominal del accesorio debe ser al menos igual a la velocidad máxima indicada en el aparato eléctrico. Los accesorios que corren más rápido que su velocidad nominal pueden romperse y desmoronarse.
- El diámetro exterior y el grosor de los accesorios deben estar dentro de las capacidades de la herramienta eléctrica. Los accesorios medidos incorrectamente no se pueden usar ni controlar adecuadamente.
- El tamaño de rosca de las ruedas, bridas, pastillas de freno u otros accesorios debe encajar exactamente en el husillo de la herramienta eléctrica. Los accesorios con orificios que no coinciden con los sujetadores de la herramienta eléctrica están desequilibrados, vibran excesivamente y pueden provocar pérdida de control.
- No utilice accesorios dañados. Antes de cada uso, revise los accesorios como muelas para detectar astillas y grietas, almohadillas de respaldo para grietas, desgaste o desgaste excesivo, cepillo de alambre para cables sueltos o rotos. Si la herramienta eléctrica o el accesorio se caen, inspeccione si hay daños o instale un accesorio sin daños. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquese usted y los transeúntes lejos del accesorio giratorio y deje que la herramienta eléctrica funcione a la velocidad máxima de ralentí durante un minuto. Los accesorios dañados generalmente se rompen durante este período de inspección.
- Use equipo de protección personal. Dependiendo del tipo de aplicación, use un protector facial o gafas. Dependiendo de sus necesidades, use una máscara contra el polvo, protección auditiva, guantes y un delantal de taller que pueda detener pequeños fragmentos abrasivos o de piezas de trabajo. La protección ocular debe ser capaz de detener cualquier suciedad voladora que pueda surgir durante varios trabajos. La máscara contra el polvo o el respirador deben ser capaces de filtrar las partículas producidas durante su trabajo. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad puede provocar pérdida de audición.
- Mantenga a otras personas a una distancia segura del área de trabajo. Todos los que ingresan al área de trabajo deben usar equipo de protección especial. Los fragmentos de la pieza de trabajo o los accesorios rotos pueden volar y causar lesiones.
- Solo sostenga la herramienta eléctrica con superficies de agarre aisladas cuando esté trabajando y la herramienta de corte puede tocar cables ocultos o su propio cable. Los accesorios de corte que entran en contacto con una línea "viva" pueden "energizar" las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y electrocutar al operador.
- Coloque el cable libre de los accesorios giratorios. Si pierde el control, el cordón puede cortarse o pellizcarse, y su mano o brazo pueden ser tirados hacia el accesorio giratorio.
- Nunca coloque la herramienta eléctrica antes de que el accesorio se detenga por completo. El accesorio puede capturar la superficie y sacar la herramienta eléctrica fuera de control.
- No deje que la herramienta eléctrica funcione cuando la lleve consigo. El contacto accidental con el accesorio puede dañar su ropa y tirar del accesorio hacia su cuerpo.

- Limpie regularmente las aberturas de ventilación de la herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira el polvo dentro de la carcasa y la acumulación excesiva de polvo metálico puede provocar riesgos eléctricos.
- No opere la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables. Las chispas podrían encender estos materiales.
- No utilice accesorios que requieran refrigerantes líquidos. El uso de agua u otros refrigerantes líquidos puede provocar descargas eléctricas o vibraciones.

1.4 Instrucciones de seguridad adicionales para todas las aplicaciones

- **Retroceso y advertencias correspondientes**

El retroceso es una reacción repentina a una rueda giratoria atascada o conectada, un bloque de rodamientos, un cepillo u otro accesorio. Pellizcar o colgar hace que el accesorio giratorio se atasque rápidamente, lo que a su vez hace que la unidad de la herramienta se salga de control en la dirección opuesta de rotación del accesorio hasta que se fija.

El contratiempo es el resultado de un uso inadecuado de la herramienta y / o procedimientos o condiciones incorrectas y puede evitarse tomando las siguientes precauciones:

- Sostenga la herramienta eléctrica firmemente y coloque su cuerpo y brazo para que pueda resistir las fuerzas de retroceso. Si es necesario, utilice siempre un mango auxiliar para controlar al máximo el retroceso o la respuesta del par al arrancar. El usuario puede controlar los momentos de reacción o las fuerzas de retroceso si se toman precauciones.
- Nunca coloque su mano cerca de accesorios giratorios. El accesorio puede dar un salto a tu mano.
- No se coloque en el área donde se moverá la herramienta eléctrica en caso de retroceso. El rebote empuja la herramienta en la dirección opuesta.
- Esté especialmente atento cuando trabaje en esquinas, bordes afilados, etc.
- Evite torcer y encajar el accesorio. Las esquinas, los bordes o los giros bruscos tienden a colgar el accesorio giratorio y causar una pérdida de control o retroceso.
- No coloque una cadena de sierra, cadena de tallar u hoja de sierra dentada. Tales hojas causan contratiempos frecuentes y pérdida de control.

1.5 Instrucciones de seguridad adicionales para trabajos de rectificado

- **Establecer una protección específica para la molienda**

No utilice papel de lija que sea demasiado grande para las placas de lijado.

Siga las recomendaciones del fabricante al elegir papel de lija. Más papel de lija que va más allá de la almohadilla de lijado representa un desgarro y puede provocar roturas, desgarros del disco o retrocesos.


2. Datos técnicos

Modelo	AR-HE- LSAL
Logro	750 vatios (impresión)
Velocidad	1000-1850 rpm
Scheibendurchmesser	225 mm
Voltaje	230-240 V
Frecuencia	50 Hz
Clase	II
Peso	4,3 kg
Color	Rojo/Negro
Nivel sonoro	83,1 dB(A); K = 3 dB(A)
Schalleistungspegel	94,1 dB(A); K = 3 dB(A)
Schwingungsemissionswert ah Inseguridad	DS = 1.171 m/s ² K = 1,5 m/s ²
Luz LED	
Voltaje	12 V
Logro	8,4 W

- El valor total de vibración proporcionado se ha medido de acuerdo con un método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.
El valor total de vibración indicado también podrá utilizarse para la evaluación preliminar de la exposición.


Advertencia: La emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor total indicado, dependiendo de la forma en que se utilice la herramienta y de la necesidad de identificar medidas de seguridad para proteger al operador sobre la base de una evaluación de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, por ejemplo, los momentos en que la herramienta está apagada, inactivo, así como el tiempo de disparo).

3. Despiece

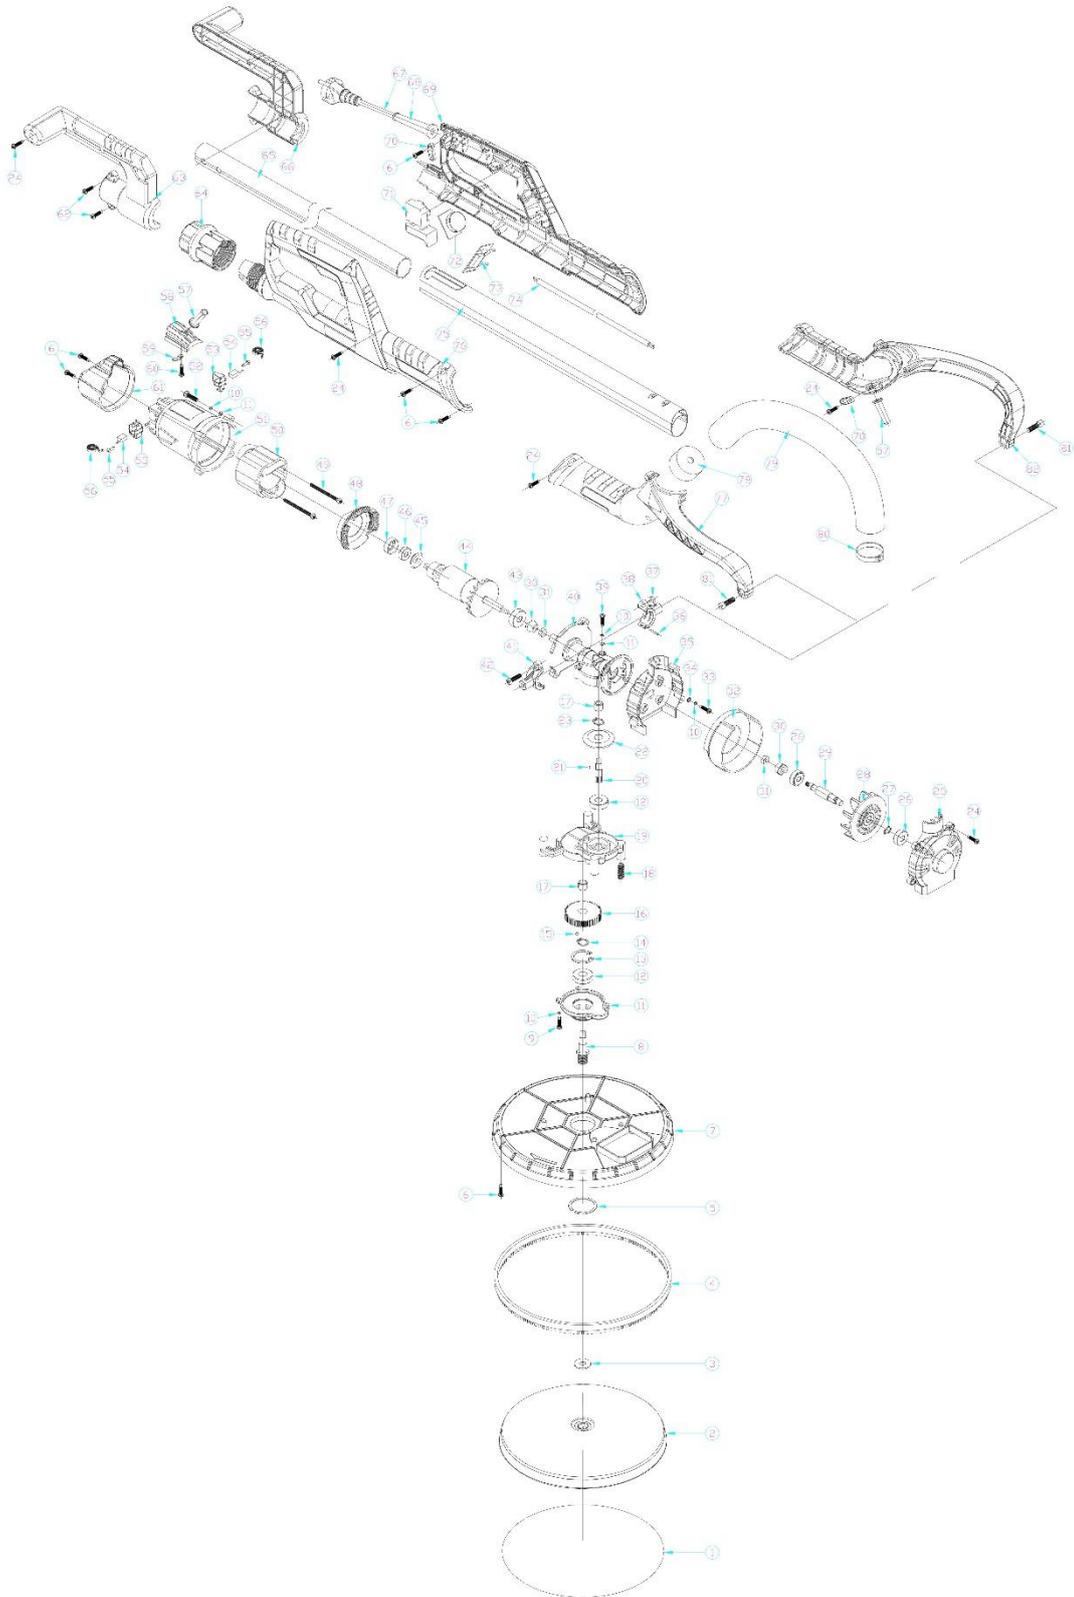

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Lija	42	Tornillo
2	Schleifteller	43	Cojinete
3	Wollmatte	44	Rotor
4	Nylonbürste	45	Isolationsplatten
5	Sicherungsring	46	Cojinete
6	Tornillo	47	Lagerabdeckung
7	Plastikabdeckung	48	Luftauslass
8	Tornillo	49	Tornillo
9	Primavera	50	Estator
10	Portada	51	Motor
11	Cojinete	52	Tornillo
12	Anillo de retención para orificio	53	Bürstenhalter
13	Eje	54	Kohlebürste
14	Anillo de retención exterior	55	Tornillo
15	Stahlkugel	56	Schraubenfeder
16	Rueda dentada grande	57	Schutzabdeckung
17	Cojinete de agujas	58	Kabelabdeckung
18	Primavera	59	Disco
19	Junta	60	Tornillo
20	Getriebewelle	61	Contraportada
21	Stahlkugel	62	Tornillo
22	Kegelradgetriebe	63	Agarre trasero derecho
23	Wellensicherungsring	64	Rohrschraube
24	Tornillo	65	Tubo telescópico
25	Messerabdeckung	66	Asa trasera izquierda
26	Cojinete	67	Cable
27	Wellensicherungsring	68	Kabelabdeckung
28	Ventilador flügel	69	Agarre izquierdo
29	Lüfterradwelle	70	Kabelplatte
30	Kegelradgetriebe	71	Interruptor de encendido/apagado
31	Sicherungsmutter	72	Controlador de velocidad variable
32	Salida de aire frontal	73	EMC Scheibe
33	Tornillo	74	Cable
34	Lavadora	75	Tubo
35	Cubierta trasera de la cuchilla	76	Agarre derecho
36	Zylinderstift	77	Brazo delantero derecho
37	Sicherungsmutter	78	Rohradapter
38	Pinza izquierda	79	Vakuumrohr
39	Tornillo	80	Neumático
40	Getriebekasten	81	Tornillo interior
41	Pinza derecha	82	Brazo delantero izquierdo

4. Descripción

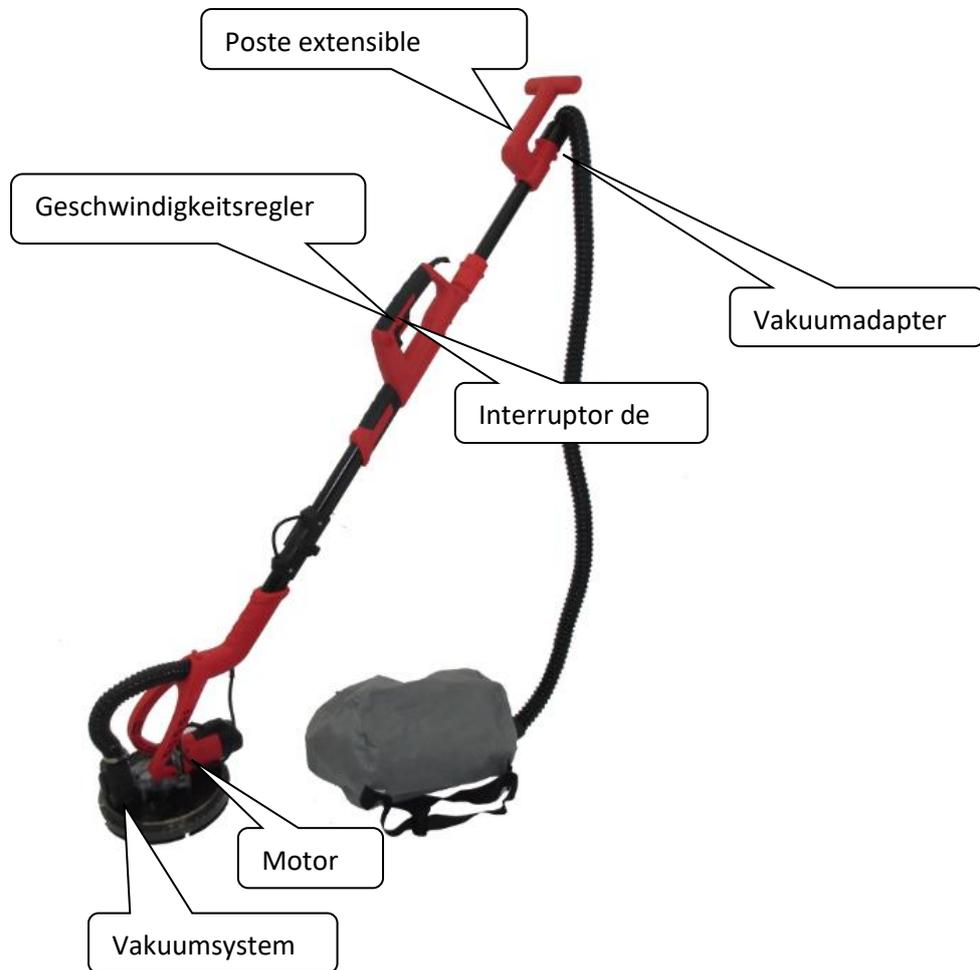

5. Instrucciones de uso

- La lijadora de cuello largo está diseñada para lijar paredes y techos que consisten en paneles de yeso o placas de yeso. La amoladora es más rápida que los métodos tradicionales de lijado, tanto en edificios nuevos como en trabajos de renovación. El tiempo de limpieza se minimiza mediante el uso de una bolsa de polvo unida a la amoladora.

5.1 Selección de muelas

- La lijadora de cuello largo viene con 6 piezas de papel de lija (grano 80/100/120/150/180/240) y muela instalada. Este abrasivo es adecuado para la mayoría de las aplicaciones. Para situaciones que requieren un rectificado más suave, hay disponibles muelas de grano de 120 y 240.

Selección de papel de lija

- Según el material y el efecto de lijado, elija el papel de lija apropiado.

Material	Uso	Granulación
Pigmento	Disminución de la capa de pigmento	40
Color	Eliminación de la pintura	60
Füllmittel	Molienda de pigmentos del suelo (por ejemplo, acabado del suelo)	80
Zwischenliegendes Material	Eliminación de pintura de pincel, residuos de lijado	100
La capa de pigmento gotea y se abulta	Eliminación de pinceladas y residuos de pintura	120
Material de fondo plano	Buen acabado de lijado para pintura nueva	180-240

Sustitución del papel de lija

- Antes de utilizar papel de lija nuevo, primero debe eliminar la suciedad de la muela adherida, por ejemplo, mediante el uso de cepillos. Si la superficie de la muela tiene una capa de pelusa, el papel de lija autoadhesivo se puede instalar rápida y fácilmente. Presione la superficie del papel de lija sobre la rueda de lijado.

5.2 Cómo sostener una lijadora de cuello largo

- La lijadora de cuello largo debe sostenerse en el tubo principal con ambas manos. Las manos se pueden colocar en cualquier lugar del tubo principal para garantizar la mejor combinación de elevación y alcance.
- **Atención: Mantenga** las manos en la tubería principal. No coloque las manos en el área del cabezal de molienda. Los cabezales de molienda giran en todas las direcciones posibles y podrían golpear su mano.

5.3 Conexión a la bolsa de polvo


- Para proteger al usuario, para reducir la extracción de polvo y la limpieza de los trabajadores de la construcción cuando trabajan, conecte la máquina a la bolsa de polvo en el proceso de trabajo. Como se muestra en la figura, la máquina está conectada a la bolsa de recolección de polvo.
- **Precaución:** Si no se utiliza una bolsa de polvo diseñada para el polvo de paneles de yeso, la cantidad de partículas de polvo en el aire en el área de trabajo aumentará. La exposición prolongada y prolongada a concentraciones más altas de polvo en el aire puede afectar el funcionamiento del sistema respiratorio.



6. Instalación

- Antes de reparar o reemplazar piezas y accesorios de herramientas eléctricas, asegúrese de que el enchufe esté desenchufado de la toma de corriente.

6.1 Condición después del desembalaje

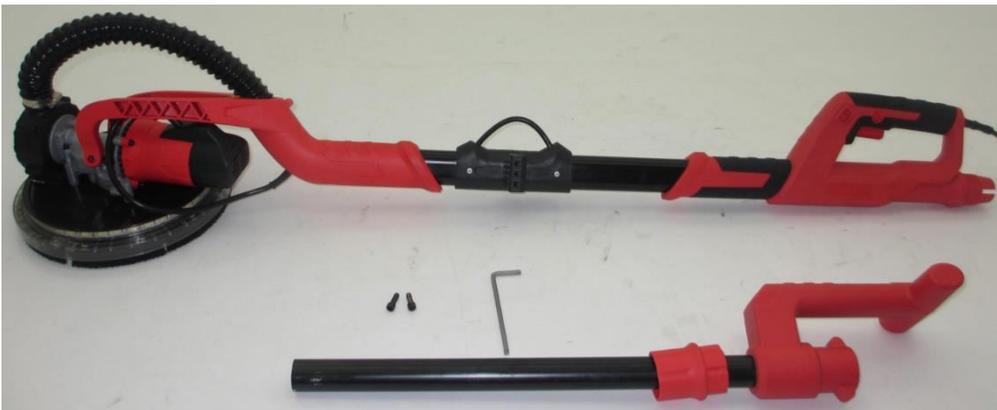

6.2 Soporte de instalación del brazo



6.3 Instalación de Teleskopprohrs

- Si desea sacar el tubo doblado, ajuste los dos tubos para que estén en la misma línea, coloque el gancho final en la púa delantera y luego empuje la hebilla hacia abajo para asegurarse de que esté bien cerrada para su uso.
- Si la máquina necesita ser plegada, tire de la hebilla hacia arriba y retire el gancho final y el cierre para separarlos y que el tubo se pueda plegar.



- Inserte el tubo telescópico en el tubo frontal, alinee la longitud adecuada, gire la tuerca de bloqueo en el tubo de plástico frontal y ciérrelo.





7. Arranque y detención de la lijadora de cuello largo

- Asegúrese de que la tensión eléctrica sea la misma que la indicada en la placa tipo de la amoladora y que el interruptor de la amoladora esté apagado. Conecte la amoladora al conector de alimentación.
- La lijadora de cuello largo está equipada con un "interruptor basculante". El extremo superior del interruptor está etiquetado como OFF y el extremo inferior está etiquetado como ON. Para iniciar la amoladora: Presione el extremo inferior (ON) de la perilla del interruptor, para detener la amoladora, presione el extremo superior (OFF) de la perilla del interruptor.

8. Control de velocidad de la muela

- La lijadora de cuello largo está equipada con un controlador de velocidad ajustable de forma variable. La velocidad se ajusta girando la perilla de control. La perilla de control está etiquetada como "MIN" a "MAX", con "MIN" como la velocidad más baja (aproximadamente 1000 RPM) y "MAX" como la velocidad más rápida (aproximadamente 1850 RPM).
- Utilice la configuración de velocidad más alta para una extracción rápida. Utilice el ajuste de velocidad más baja para reducir la tasa de pérdida y tener un control más preciso.



9. Montaje para un agarre más largo

- De acuerdo con las necesidades de diferentes posiciones de rectificado, la longitud de la máquina se puede ajustar entre 1100-1800 mm. Afloje la tuerca de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj, tire de la tubería a la longitud correcta y luego gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.



10. Trituración de paneles de yeso


- La lijadora de cuello largo tiene un cabezal de molienda móvil único: el cabezal puede girar en varias direcciones, lo que permite que la muela se adapte a la superficie de trabajo. Esto permite al usuario lijar en la altura, el centro y el piso de una pared o techo sin cambiar su posición.
- 1. Ponga el interruptor de la aspiradora en ON.
- 2. **Precaución:** Use un respirador apropiado. Coloque el interruptor de lijadora de cuello largo en ON.
- 3. Coloque la lijadora de cuello largo ligeramente contra la superficie de trabajo (aplique la presión suficiente para poder guiar el cabezal de molienda sobre la superficie de trabajo).
- 4. Aplique presión adicional para poner la muela en contacto con la superficie de trabajo mientras mueve la amoladora en un patrón superpuesto para suavizar la masa de paneles de yeso a un "borde de resorte".
- SOLO aplique suficiente presión para mantener la muela plana contra la superficie de trabajo. La presión excesiva puede provocar rastros inaceptables de turbulencia y irregularidades en la superficie de trabajo.
- Mantenga la lijadora en constante movimiento mientras la almohadilla de lijado está en contacto con la superficie de trabajo. Use un movimiento constante y amplio. Detener la amoladora (mientras trabaja) o mover la amoladora bruscamente puede causar rastros inaceptables de turbulencia y irregularidades en la superficie de trabajo.
- **Nota:** No permita que la almohadilla de lijado giratoria entre en contacto con protuberancias afiladas. El contacto con objetos sobresalientes (clavos, tornillos, cajas eléctricas, etc.) puede dañar gravemente la almohadilla de lijado.

11. Sustitución de la almohadilla de lijado

- **Precaución:** Desconecte la lijadora de la conexión de alimentación.
- Agarre la almohadilla de lijado y la carcasa de lijado (sujete el cojín a la carcasa) para evitar la rotación del cojín.
- Gire la tuerca de la almohadilla de lijado en sentido contrario a las agujas del reloj y quítela.
- Retire la arandela de metal grande y la almohadilla de lijado.
- **Nota:** Cuando la almohadilla de lijado se levanta de la amoladora, el disco de soporte del abrasivo queda expuesto. Tenga en cuenta que este disco de soporte también está cubierto con un abrasivo.

Este material abrasivo SOLO se utiliza para evitar el "deslizamiento" entre el disco de soporte y la almohadilla de lijado con respaldo de espuma, NO es adecuado como abrasivo. No utilice la lijadora sin una almohadilla de lijado adecuada (para evitar daños graves en el trabajo).

- Coloque una nueva almohadilla de lijado en la rueda de soporte y asegúrese de que el orificio central de la muela esté centrado en el cubo de la rueda de soporte.
- Coloque el disco metálico grande y la tuerca de bloqueo en la amoladora.
- Gire la tuerca de unión en el sentido de las agujas del reloj para apretarla con la mano (mientras sostiene la almohadilla de lijado).
- El eje de transmisión se inserta en el sentido de las agujas del reloj en el centro del disco de pegamento con una llave hexagonal con un ángulo de rotación, y al mismo tiempo las manos sostienen el disco de pegamento al moler. La muela se puede liberar del pegamento.

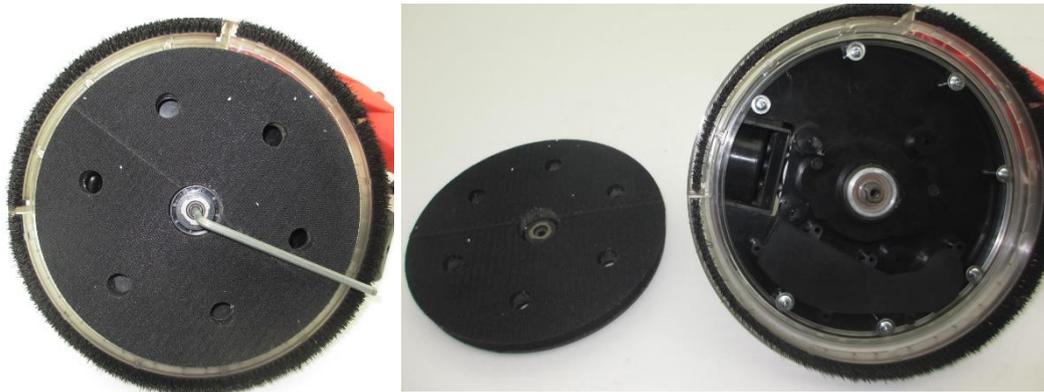

Base en forma de cepillo


- Una base en forma de cepillo rodea la almohadilla de lijado. Esta base sirve para 2 beneficios:
 - La parte inferior se extiende por debajo de la superficie de la almohadilla de lijado para que toque primero la superficie de trabajo. De esta manera, el cabezal de molienda se coloca paralelo a la superficie de trabajo antes de que el abrasivo toque la pieza de trabajo, evitando que el abrasivo "rejunte" la pieza de trabajo.
 - La parte inferior también ayuda a contener el polvo de los paneles de yeso hasta que la aspiradora lo absorba.
- **Precaución:** Desconecte la lijadora de cuello largo de la fuente de alimentación.
- Sustitución de la parte inferior:
 1. Retire la almohadilla de lijado.
 2. Use un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de retención.
 3. Retire la parte inferior de la caja.
 4. Coloque una nueva base en la carcasa e instale los seis tornillos de retención.
 5. Inserte la almohadilla de lijado.

12. Mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias, elimine la suciedad y la neblina.
- Cambie el aceite (caja de engranajes, cojinetes) con frecuencia para mantener la herramienta flexible.
- Siempre revise el cable de alimentación, enchufes, interruptores, etc., para asegurarse de que la herramienta esté en buenas condiciones.
- Esta herramienta se somete a un riguroso control de calidad, pero si hay un fallo en la máquina, envíela al servicio de atención al cliente para su reparación.

Sustitución de la escobilla de carbón

- Los accesorios incluyen un juego original de escobillas de carbón para que una vez que se agote una escobilla de carbón, se pueda reemplazar por una nueva. Gire el destornillador "+" en sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscar la cubierta del cepillo, retire el cepillo de carbón original y luego inserte un nuevo cepillo de carbón en el soporte del cepillo, atornille la cubierta del cepillo.

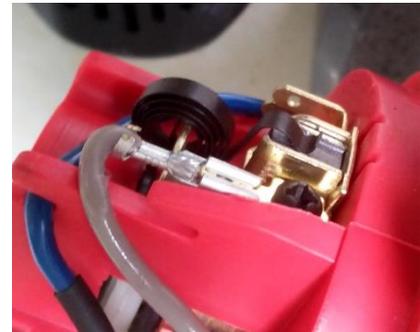

13. Nota de eliminación

13.1 Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

13.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales.

13.3 Significado del símbolo "cubo de basura"



Proteger nuestro medio ambiente, los electrodomésticos no pertenecen a la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida previstos para la eliminación de los aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que ya no utilizará. De esta manera, ayudan a evitar los efectos potenciales de la eliminación incorrecta en el medio ambiente y la salud humana. De esta manera, estás haciendo tu contribución a la reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde deshacerse de los dispositivos en sus municipios o administraciones municipales.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

por la presente declaramos que los dispositivos descritos a continuación cumplen con los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como en los diseños puestos en el mercado por nosotros.

Nombre del producto: Lijadora de cuello largo AREBOS con succión y LED

Número de artículo: 4260627422791

Modelo: AR-HE-LSAL

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Probado para:

Norma de la UE:

EN 60745-1 : 2009/A11 : 2010

EN 60745-2-3 : 2 011/A13 : 2015

EN 55014-1 : 2006/A2 : 20117

EN 55014-2 : 2015

EN 61000-3-2 : 2014

EN 61000-3-3 : 2013

EN 62321 : 2009

EN 62841-1 : 2015

EN 62841-2-4 : 2014

AfPS GS 2014 : 01 PAK

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación: Würzburg,

01.09.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE-Reg.-Nº de 61617071