

Oryginalna instrukcja obsługi – Piła szablowa AREBOS

AREBOS

Piła szablowa

AR-HE-SS750



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
1.1 Objaśnienie symboli	3
1.2 Zabezpieczanie obszaru roboczego	4
1.3 Informacje elektryczne	4
1.4 Bezpieczeństwo osobiste	4
1.5 Użytkowanie i pielęgnacja sprzętu elektrycznego.....	5
1.6 Obsługa.....	5
1.7 Inne przepisy bezpieczeństwa dotyczące pił szablastych.....	5
2. Opis	6
3. Montować	7
3.1 Montaż brzeszczotu (ilustr. 2)	7
3.2 Wybór odpowiedniego ostrza	7
3.3 Tiefeneinstellung.....	7
4. Usługa	7
4.1 Włączanie/wyłączanie (ilustr. 3).....	7
4.2 Ustawianie prędkości (rys. 4)	7
4.3 Piłowanie	8
4.3.1 Piły do przebijania (rys. 5-8)	8
4.3.2 Metallsägen	8
5. Specyfikacje	9
6. Czyszczenie i konserwacja	9
7. Uwaga dotycząca utylizacji	10
7.1 Utylizacja i pakowanie	10
7.2 Utylizacja starego sprzętu	10
7.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"	10
Deklaracja zgodności UE	11

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Objaśnienie symboli



Oznakowanie CE może być wykorzystane do uznania, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



Produktu **nie wolno** wyrzucać razem z odpadami domowymi!



Ten produkt został przetestowany i certyfikowany przez TÜV Rheinland.

Symbol "GS" oznacza sprawdzone bezpieczeństwo. Produkty zaczynające się od oznaczone tym znakiem, spełniają wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Że Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.



Ostrzeżenie! Stosować ochronniki słuchu!



Ostrzeżenie! Noś okulary ochronne!




Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym!



Ostrzeżenie! Ryzyko zmiżdżenia rąk!



Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z tego przedmiotu.

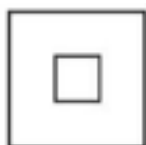

Maszyna ta spełnia II poziom bezpieczeństwa, co oznacza, że jest wyposażona w zaawansowaną i podwójną izolację.

1.2 Zabezpieczanie obszaru roboczego

- Utrzymuj obszar roboczy w czystości i dobrym oświetleniu. Brudne i ciemne pomieszczenia mogą prowadzić do wypadków.
- Nie należy pracować z urządzeniami elektrycznymi w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu, takich jak ciecze łatwopalne, gaz lub pył. Urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalać pył.
- Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad maszyną.

1.3 Informacje elektryczne

- Wtyczka zasilania urządzenia musi pasować do gniazda. Nie odbudowuj wtyczki zasilania! Nie używaj adapterów do wtyczki sieciowej urządzeń z uziemieniem. Oryginalne wbudowane wtyczki zasilania zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj fizycznego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piekarniki i lodówki. Istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem!
- Nigdy nie wystawiaj urządzeń elektrycznych na działanie deszczu lub wilgotnego środowiska. Wnikanie wody do układu elektrycznego spowoduje porażenie prądem.
- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie nadaje się do przenoszenia lub ciągnięcia maszyny. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych przedmiotów lub poruszających się przedmiotów. Uszkodzone przewody spowodują porażenie prądem.
- Jeśli pracujesz z maszyną na zewnątrz, użyj przedłużacza, który nadaje się do użytku na zewnątrz - zmniejszy to ryzyko porażenia prądem!
- Jeśli jednak urządzenie jest używane w wilgotnym środowisku, należy użyć urządzenia różnicowoprądowego!

1.4 Bezpieczeństwo osobiste

- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia elektrycznego. Nie używaj urządzeń elektrycznych, jeśli jesteś zmęczony, odurzony, odurzony lub przyjmujesz leki. Mała chwila nieuwagi może prowadzić do niebezpiecznych obrażeń!
- Nosić odzież ochronną. Zawsze noś ochronę oczu. Noszenie odzieży ochronnej, takiej jak maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń.

- Unikać nieprzygotowanego uruchomienia maszyny. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania lub że w komorze znajdują się baterie.
- Usuń wszelkie części regulacyjne lub blokady przed uruchomieniem urządzenia. Blokada lub klucz na urządzeniu może spowodować obrażenia spowodowane wibracjami.
- Unikaj osobliwych pozycji. Upewnij się, że stoisz mocno na ziemi i możesz utrzymać równowagę na stałe. Ułatwia to sterowanie urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawiczki z dala od urządzenia. Luźne ubrania, luźne włosy lub biżuteria mogą utknąć w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie ma pochłaniacz pyłu, upewnij się, że jest prawidłowo podłączony. Wychwytywanie pyłu może uniknąć niebezpieczeństwa.

1.5 Użytkowanie i pielęgnacja sprzętu elektrycznego

- Nie przeciążaj sprzętu elektrycznego. Użyj odpowiedniego urządzenia do swojej pracy. Odpowiednia maszyna ułatwi Ci pracę i jest bezpieczniejsza, ponieważ została zaprojektowana do wykonywanej pracy.
- Nie używaj urządzenia elektrycznego, jeśli włącznik / wyłącznik jest uszkodzony, jest to bardzo niebezpieczne. Napraw włącznik wł./wył.
- Odłącz urządzenie od Storm lub wyjmij baterie przed dokonaniem jakichkolwiek zmian, takich jak wymiana akcesoriów lub przechowywanie urządzenia. Te środki ostrożności zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu maszyny.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci lub osób, które go nie znają. Urządzenia elektryczne są głównym źródłem zagrożenia dla osób niedoświadczonych.
- Ostrożnie konserwuj urządzenia elektryczne. Sprawdź, czy ruchome części są łatwe do przenoszenia i nie są uszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone, które może mieć wpływ na jego użytkowanie. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, napraw urządzenie przed rozpoczęciem pracy z nim. Źle utrzymany sprzęt elektryczny prowadzi do niebezpiecznych obrażeń.
- Utrzymuj przedmioty ostre i czyste do cięcia. Dobrze utrzymane frezy z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zacinanie się i są łatwiejsze do kontrolowania.
- Używaj akcesoriów zgodnie z opisem w tym przewodniku. Używanie urządzenia do innych celów może prowadzić do wyjątkowo niebezpiecznych sytuacji.

1.6 Obsługa

- Profesjonalista powinien używać tylko oryginalnych części zamiennych do urządzenia. Pozwala to na bezpieczne korzystanie z urządzenia.

1.7 Inne przepisy bezpieczeństwa dotyczące pił szablanych

- Podczas pracy należy zawsze dotykać tylko izolowanej, antypoślizgowej powierzchni, aby uniknąć porażenia prądem.
- Upewnij się, że nie wdychasz pyłu podczas szabli. Pył może zawierać substancje toksyczne, które mogą zaszkodzić Tobie i ludziom wokół Ciebie. Zawsze noś maskę przeciwpyłową dla własnego bezpieczeństwa. Dowiedz się, jak radzić sobie ze szkodliwymi substancjami.
- Całkowicie zatrzymaj urządzenie przed odłożeniem. Urządzenie, które nadal działa, może poruszać się gwałtownie, jeśli ostrze tnące uderzy w powierzchnię.
- Nie włączaj urządzenia, gdy krawędź tnąca dotyka czegoś. Jeśli brzeszczot dotknie powierzchni, może się zakleszczyć i stracić kontrolę nad urządzeniem - prowadzi to do bardzo dużych niebezpieczeństw.

- Nie używaj uszkodzonych lub intensywnie używanych brzeszczotów. Mogą się one zacinać i łamać. Może to prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń.
- Nigdy nie widziałem w miejscach, w których mogą znajdować się, gaz lub rury. Kontakt z zasilającymi, gazem lub przewodami może spowodować wybuch, pożar i/lub porażenie prądem.
- Zawsze noś okulary lub ochronę oczu. Konwencjonalne okulary lub okulary przeciwsłoneczne nie służą jako ochrona. Nie wpatruj się w brzeszczot. Jeśli brzeszczot został złamany, doprowadzi to również do obrażeń.
- Nie widziałem zbyt dużych obszarów.
- Nie piłuj gwoździ ani, chyba że używasz brzeszczotu przeznaczonego do tego celu.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że nie leży ono na powierzchni.
- Trzymaj ręce z dala od ruchomych części maszyny.
- Sprawdź obszar przed rozpoczęciem piłowania.

2. Opis



Fig. 1


1. Włącznik/wyłącznik
2. Migawka otwarta/zamknięta
3. Geschwindigkeitsregler
4. Schnellspannmutter des Sägeblatts
5. Aufspannkörper
6. Piły
7. Verschlusschraube

3. Montować

- Upewnij się, że zasilający odpowiada specyfikacji napięcia.
- Ostrzeżenie: Upewnij się, że brzeszczot jest dobrze zamontowany w maszynie.
- **Uwaga:** Zawsze trzymaj urządzenie obiema rękami podczas włączania.

3.1 Montaż brzeszczotu (ilustr. 2)

- Nie podłączaj urządzenia do Storm podczas wymiany lub montażu brzeszczotu!
- Najpierw odłącz go od gniazdka.
- Obrócić nakrętkę zaciskową zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- W tym samym czasie włóż brzeszczot tak głęboko, jak to możliwe i otwórz nakrętkę szybkozwalniającą.
- Upewnij się, że brzeszczot jest mocno osadzony w maszynie.

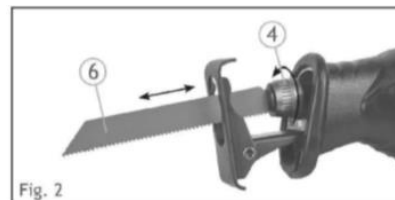

3.2 Wybór odpowiedniego ostrza

- Używaj tylko brzeszczotów, które nadają się do pracy.

130 mm



np. do drewna, plastiku, betonu, gipsu

80 mm



mosiądzu,

stali

np. dla tworzyw sztucznych, blach, aluminium,

3.3 Tiefeneinstellung

- Możesz dostosować głębokość za pomocą nr 5 na zdjęciu. Aby wyregulować głębokość, poluzuj wtyczki za pomocą klucza dołączonego do opakowania. Zmień głębokość (uwaga: idealna głębokość jest zawsze głębsza o 1 "niż cięty materiał), a następnie dokręć nakrętkę szybkozwalniającą.

4. Usługa

4.1 Włączanie/wyłączanie (ilustr. 3)

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania
- Przytrzymaj przycisk (1), aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij spust migawki (2), aby ustawić pozycję Wł.
- Przytrzymaj i zwolnij przycisk (1) ponownie, aby wyłączyć piłę.



4.2 Ustawianie prędkości (rys. 4)

- Możesz wybrać jeden z 6 poziomów prędkości. Poziom "1" jest najwolniejszym poziomem, a poziom "6" jest najwyższym poziomem. Pokrętko (3) umożliwia ustawienie poziomu prędkości od 1 do 6.
 - Powolny etap: do cięcia tworzyw sztucznych, miękkiego aluminium, stali nierdzewnej.
 - Najwyższy poziom: do cięcia aluminium, stali średniej




grubości, stali nierdzewnej, niektórych rodzajów drewna.

4.3 Piłowanie

- Zabezpiecz obrabiany przedmiot.
- Umieść piłę tak, aby korpus zaciskowy znajdował się na obrabianym przedmiocie (upewnij się, że brzeszczot nie dotyka obrabianego przedmiotu) i uruchom piłę. Zastosuj wystarczający nacisk, aby korpus zaciskowy pozostał szczelnie na obrabianym przedmiocie.
- Nie pracuj siłą.
- Nie zginaj brzeszczotu: piłuj powoli i ostrożnie przez obrabiany przedmiot.
- Ogólnie rzecz biorąc, brzeszczoty gruboziarniste służą do piłowania drewna, plastiku i gliny; Drobne brzeszczoty do metalu. Trzepotanie lub wibracje wskazują, że potrzebujesz dokładniejszego brzeszczotu lub większej prędkości.
- Jeśli brzeszczot przegrzewa się lub blokuje, będziesz potrzebował grubszego brzeszczotu. Wymień brzeszczot, gdy tylko stanie się matowy.

4.3.1 Piły do przebijania (rys. 5-8)

- Zrób wyraźny znak na obrabianym przedmiocie.
- Umieść piłę na znaku (jak pokazano), uruchom piłę i piłuj z maksymalną prędkością.
- Rozpocznij piłowanie w środku oznakowania.

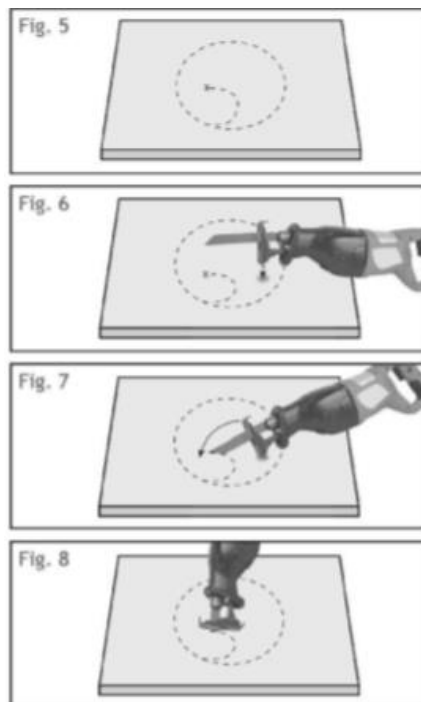

4.3.2 Metallsägen

- Aby to zrobić, potrzebujesz specjalnych brzeszczotów, które nadają się do piłowania metalu. Użyj oleju podczas piłowania, co chłodzi obrabiany przedmiot i zmniejsza ryzyko przegrzania. W ten sposób brzeszczot łatwiej przesuwa się po metalu i jest bardziej trwały.

5. Specyfikacje

Voltangabe	230V – 50 Hz
Osiągnięcie	900 W
Obroty na minutę	0-2800/min
Maksymalny obrót na minutę	2800/min
Hublänge	30 mm
Uchwyt narzędziowy	Standard 1/2"
Poziom drgań z przodu	ah = 25-61 m/s ²
Poziom drgań z tyłu	ah = 32,191 m/ s ² , k = 1,5 m/s ²
Ciężar	2,9 kg
Max. Sägekapazität	Drewno: 115 mm; Metal: 8 mm
Emisja hałasu (EN 60745-2-11)	90,57 dB(A) - 101,57 dB(A)
Odchylenia	K = 3 –dB(A)

Odchylenia techniczne są powszechne!

6. Czyszczenie i konserwacja

- Maszyna nie wymaga specjalnej konserwacji. Regularnie czyść gniazda wentylatora.
- Zmiana przyłączy może być dokonana wyłącznie przez samego producenta lub przez jego przedstawiciela.
- **Uwaga!** Nie używaj detergentów do czyszczenia urządzenia. Maszyna pod żadnym pozorem nie może być zamoczona.

7. Uwaga dotycząca utylizacji

7.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z plastikowych toreb - w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dostały się w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

7.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów.

7.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"



Chroń nasze środowisko, urządzenia elektryczne nie należą do odpadów domowych. Skorzystaj z punktów zbiórki przeznaczonych do utylizacji urządzeń elektrycznych i oddaj tam swoje urządzenia elektryczne, których nie będziesz już używać. W ten sposób pomagają uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowego usuwania dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o tym, gdzie utylizować urządzenia, można uzyskać od gmin lub administracji miejskiej.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

niniejszym oświadczamy, że opisane poniżej urządzenia spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i budowę, a także w konstrukcjach wprowadzanych przez nas do obrotu.

Nazwa produktu: Piła szablasta AREBOS

Numer modelu: AR-HE-SS750

Art. Nr. 4260199756744

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Przetestowano pod kątem:

Norma UE:

EN 55014 – 1 : 2006 +A1 +A2

EN 55014 – 2 : 1997 +A1 +A2

EN 61000 – 3-2 : 2006 +A1 +A2

W 61000 – 3-3 : 2013

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 25.05.2020



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkowania/dane techniczne:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. 61617071