

AREBOS

Taladro de banco 500W

AR-HE-TBM500



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual de instrucciones para garantizar un uso seguro.



Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad.....	3
1.1 Explicación del símbolo.....	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad.....	4
1.3 Trabajo seguro.....	4
1.4 Precauciones contra el riesgo de accidentes	6
1.5 Riesgos residuales.....	6
2. Características técnicas	7
3. Volumen de suministro	8
4. Construcción	9
4.1 Desempaquetar	9
4.2 Montaje del dispositivo	9
4.3 Sujeción de la broca.....	12
4.4 Velocidad del husillo de perforación	12
4.5 Sujeción de la pieza de trabajo	13
4.6 Ejecución de prueba	14
4.7 Mantenimiento.....	17
5. Uso previsto.....	17
6. Comisionamiento.....	18
6.1 Antes de usar	18
6.2 Precauciones de seguridad al manipular la máquina.....	18
6.3 Conexión a la red eléctrica.....	18
7. Plan de Inspección y Mantenimiento	19
8. Mantenimiento y limpieza	19
8.1 Mantenimiento.....	19
8.2 Limpieza.....	19
8.3 Información de servicio	20
8.4 Almacenamiento	20
9. Instrucciones de eliminación	20
9.1 Eliminación y envasado.....	20
9.2 Eliminación de equipos antiguos	20
9.3 Significado del símbolo "cubo de basura"	20

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, debe entregarse este manual de instrucciones con él.

1. Seguridad

1.1 Explicación del símbolo



Un marcado CE se puede utilizar para identificar que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



¡Este producto **no debe** desecharse con la basura doméstica!



¡Atención! ¡Rayo láser! ¡No mires en la viga!



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



¡Advertencia! ¡Use protección auditiva!



¡Advertencia! ¡Use un respirador ligero!



¡Advertencia! ¡Usa gafas!



Tenga mucho cuidado al usar este artículo



No use guantes.



No lleve el pelo largo suelto. Usa una redecilla para el cabello.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- **Guarde todos los avisos e instrucciones de seguridad para futuras consultas.** El término "herramienta eléctrica" utilizado en las instrucciones de seguridad se refiere a las herramientas eléctricas alimentadas por la red eléctrica (con cable de alimentación) y a las herramientas eléctricas alimentadas por batería (sin cable de alimentación).
- **¡Advertencia! Lea todas las instrucciones e instrucciones de seguridad.** El incumplimiento de las instrucciones e instrucciones de seguridad puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
- **¡Atención! La máquina debe fijarse firmemente al suelo con los tornillos adecuados, ya que existe el riesgo de vuelco.**

1.3 Trabajo seguro

- **Mantén tu espacio de trabajo ordenado.** El desorden en el área de trabajo puede provocar accidentes.
- **Ten en cuenta las influencias ambientales.** No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice herramientas eléctricas en ambientes húmedos o mojados. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas donde exista riesgo de incendio o explosión.
- **Protéjase de las descargas eléctricas.** Evite el contacto físico con piezas conectadas a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, estufas eléctricas, refrigeradores).
- **Mantén alejadas a otras personas.** No permita que otras personas, especialmente niños, toquen la herramienta eléctrica o el cable. Manténgalos alejados de su espacio de trabajo.
- **Mantenga seguras las herramientas eléctricas que no utilice.** Las herramientas eléctricas no utilizadas deben colocarse en un lugar seco, elevado o cerrado, fuera del alcance de los niños.
- **No sobrecargue su herramienta eléctrica.** Funcionan mejor y más seguros en el rango de potencia especificado.
- **Utilice la herramienta eléctrica adecuada.** No utilice máquinas de bajo rendimiento para trabajos pesados. No utilice la herramienta eléctrica para fines para los que no esté diseñada.
- **Use ropa adecuada.** No use ropa holgada ni joyas, ya que podrían quedar atrapadas por las piezas móviles. Cuando se trabaja al aire libre, se recomienda calzado antideslizante. Para el cabello largo, usa una redecilla.
- **No utilice el cable para fines para los que no está diseñado.** No utilice el cable para desenchufarlo del tomacorriente. Proteja el cable del calor, el aceite y los bordes afilados.
- **Asegure la pieza de trabajo.** Use plantillas o un tornillo de banco para mantener la pieza de trabajo en su lugar. Se sujeta de forma más segura que con la mano.

- **Evite las posturas anormales.** Asegúrese de tener una base segura y mantenga el equilibrio en todo momento.
- **Cuida tus herramientas.** Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias para trabajar mejor y de forma más segura. Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y, si está dañado, haga que lo reemplace un especialista reconocido. Revise los cables de extensión con regularidad y reemplácelos si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
- **Desconéctelo de la toma de corriente.** Cuando la herramienta eléctrica no está en uso, antes del mantenimiento y al cambiar herramientas como hojas de sierra, taladros, fresas.
- **No deje las llaves de herramientas atascadas.** Antes de encender, compruebe que las llaves y las herramientas de ajuste estén retiradas.
- **Evite arranques accidentales.** Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando enchufe el enchufe en el tomacorriente.
- **Use cables de extensión para uso en exteriores.** Cuando esté al aire libre, use solo cables de extensión que estén aprobados y debidamente etiquetados.
- **Esté atento.** Presta atención a lo que estás haciendo. Ve a trabajar con razón. No utilice la herramienta eléctrica si no está concentrado.
- **Compruebe que la herramienta eléctrica no esté dañada.** Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica, los protectores o las piezas ligeramente dañadas deben inspeccionarse cuidadosamente para asegurarse de que funcionan correctamente y para el propósito previsto. Compruebe que las piezas móviles funcionen correctamente y no se atasquen, o si alguna pieza está dañada. Todas las piezas deben estar correctamente ensambladas y cumplir con todas las condiciones para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta eléctrica. Las protecciones y piezas dañadas deben ser reparadas o reemplazadas por un taller especializado autorizado según lo previsto, a menos que se indique lo contrario en las instrucciones de uso. Los interruptores dañados deben reemplazarse en un centro de servicio al cliente. No utilice herramientas eléctricas que no enciendan y apaguen el interruptor.
- **¡Atención!** El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones para usted.
- **Haga que un electricista calificado repare su herramienta eléctrica.** Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por un electricista calificado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, pueden ocurrir accidentes para el usuario.
- **¡Advertencia!** Esta herramienta eléctrica genera un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo puede interferir con los implantes médicos activos o pasivos en determinadas circunstancias. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos que las personas con implantes médicos consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar la herramienta eléctrica.
- **Servicio: Haga reparar su herramienta eléctrica solo por personal calificado y solo con repuestos originales.** Esto garantiza que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- **Nunca difumine las señales de advertencia de la herramienta eléctrica.**
- **Coloque la herramienta eléctrica en una superficie firme, plana y horizontal.** Si la herramienta eléctrica puede deslizarse o tambalearse, la herramienta de plaquita no se puede guiar de manera uniforme y segura.
- **Mantenga limpia la superficie de trabajo, excepto la pieza de trabajo que se va a mecanizar.** Las virutas de perforación y los objetos con bordes afilados pueden causar lesiones. Las mezclas de materiales son particularmente peligrosas. El polvo de metal ligero puede arder o explotar.

- **Inserte la herramienta de inserción contra la pieza de trabajo solo cuando esté encendida.** De lo contrario, existe el riesgo de que la herramienta de inserción quede atrapada en la pieza de trabajo y se la lleven. Esto puede provocar lesiones.
- **No introduzca las manos en el área de perforación mientras la herramienta eléctrica esté funcionando.** Existe riesgo de lesiones en contacto con la herramienta.
- **Nunca retire las virutas de perforación del área de perforación mientras la herramienta eléctrica esté funcionando.** Mueva siempre primero la unidad de accionamiento a la posición de reposo y apague la herramienta eléctrica.
- **No retire ninguna viruta de perforación con las manos desnudas.** Existe un riesgo particular de lesiones debido a virutas de metal calientes y con bordes afilados.
- **Rompa las virutas de perforación largas interrumpiendo el proceso de perforación girando la rueda giratoria hacia atrás brevemente.** Existe el riesgo de lesiones debido a las virutas de perforación largas.
- **Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.** Las empuñaduras grasosas y aceitosas son resbaladizas y conducen a la pérdida de control.
- **Utilice dispositivos de sujeción para sujetar la pieza de trabajo. No mecanice piezas de trabajo que sean demasiado pequeñas para sujetarlas.** Si sujeta la pieza de trabajo con la mano, no podrá asegurarla lo suficiente para que no se tuerza ni se lesione.
- **Apague la herramienta eléctrica inmediatamente si la herramienta de inserción está bloqueada.** La herramienta de plaquita se bloquea si:
 - la herramienta eléctrica está sobrecargada, o
 - Se inclina en la pieza de trabajo que se va a mecanizar.
- **No toque la herramienta de inserción después de trabajar hasta que se haya enfriado.** La herramienta de inserción se calienta mucho cuando se trabaja.
- **Inspeccione el cable con regularidad y solo haga que un centro de servicio autorizado repare un cable dañado. Reemplace los cables de extensión dañados.** Esto garantiza que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- **Mantenga segura la herramienta eléctrica no utilizada. El área de almacenamiento debe estar seca y con cerradura.** Esto evita que la herramienta eléctrica se dañe por el almacenamiento o que la operen personas sin experiencia.
- **Nunca deje la herramienta hasta que se haya detenido por completo.** Las herramientas de arrastre pueden causar lesiones.
- **No utilice la herramienta eléctrica con un cable dañado. No toque el cable dañado y desconéctelo si el cable se daña mientras trabaja.** Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

1.4 Precauciones contra el riesgo de accidentes

- No mire directamente al rayo láser con un ojo sin protección.
- Nunca mire directamente a la trayectoria óptica.
- Nunca dirija el rayo láser a superficies reflectantes y personas o animales. Incluso un rayo láser de baja potencia puede causar daños en el ojo.
- **¡Cautela!** Los procedimientos distintos a los especificados aquí pueden resultar en una exposición peligrosa a la radiación.
- Si el taladro de banco no se utiliza durante mucho tiempo, se deben quitar las baterías.
- El láser no debe cambiarse por un láser de ningún otro tipo.

1.5 Riesgos residuales

- La herramienta eléctrica está construida de acuerdo con el estado de la técnica y las normas de seguridad reconocidas. Sin embargo, pueden surgir riesgos residuales individuales durante el trabajo.

- Riesgo para la salud de la electricidad si se utiliza un cableado eléctrico inadecuado.
- Además, a pesar de todas las precauciones tomadas, puede haber riesgos residuales no evidentes.
- Los riesgos residuales pueden reducirse al mínimo si las "instrucciones de seguridad" y las "Uso previsto", así como las instrucciones de uso en su conjunto.
- No ejerza una presión innecesaria sobre la máquina: demasiada presión dañará rápidamente el dispositivo. Esto puede conducir a una reducción en el rendimiento de la máquina durante el procesamiento y una reducción en la precisión de corte.
- Evite la puesta en marcha accidental de la máquina: no presione el botón de operación al insertar el enchufe en la toma de corriente.
- Utilice la herramienta recomendada en esta guía. De esta manera, puede asegurarse de que su taladro de banco funcione de manera óptima.
- Mantenga las manos alejadas del área de trabajo cuando la máquina esté en funcionamiento. Antes de realizar cualquier trabajo de ajuste o mantenimiento, apague el aparato y desconéctelo.

2. Características técnicas

Modelo	AR-HE-TBM500
Voltaje de entrada nominal	230 V~/50 Hz
Potencia nominal	500 W (S2 15 min)
Motor	1450 ^{minutos-1}
Velocidad de salida	550/950/1450/1950/2500 ^{min-1}
Entrada del portabrocas	B16
Arrojar	1,5 – 16 mm
Tamaño de la mesa de perforación	164 x 162 mm
Ajuste de ángulo	45°/0°/45°
Profundidad de perforación	50 milímetros
Diámetro de la columna	46 milímetros
Altura	590 milímetros
Huella	298 x 190 mm
Longitud del cable	1,5 m
Tipo de enchufe	Enchufe Schuko tipo F
Peso	14,5 kg
Clase de láser	II
Láser de longitud de onda	650 nm
Láser de potencia	< 1 mW
Nivel de presión sonora LpA	72,6 dB (A)
Incertidumbre KpA	3 dB
Nivel de potencia sonora LWA	82 dB (A)
Unsicherheit TO	3 dB
Schwingungsemissionswert ah	1,58 m/s ²
Incertidumbre K	1,5 m/s ²

- **¡Indirecta!** Use protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. Valores totales de vibración (suma vectorial de tres direcciones) determinados según la norma EN 61029.

3. Volumen de suministro








4. Construcción





4.1 Desempaquetar

- Abra el paquete y retire con cuidado el dispositivo.
- Retire el material de embalaje, así como las cerraduras de embalaje y transporte (si las hubiera).
- Compruebe que el volumen de suministro está completo.
- Inspeccione el dispositivo y los accesorios en busca de daños durante el transporte.
- Si es posible, conserve el embalaje hasta que expire la garantía.
- **¡Atención!** ¡El dispositivo y los materiales de embalaje no son juguetes para niños! ¡Los niños no pueden jugar con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Existe el riesgo de asfixia y asfixia!


4.2 Montaje del dispositivo

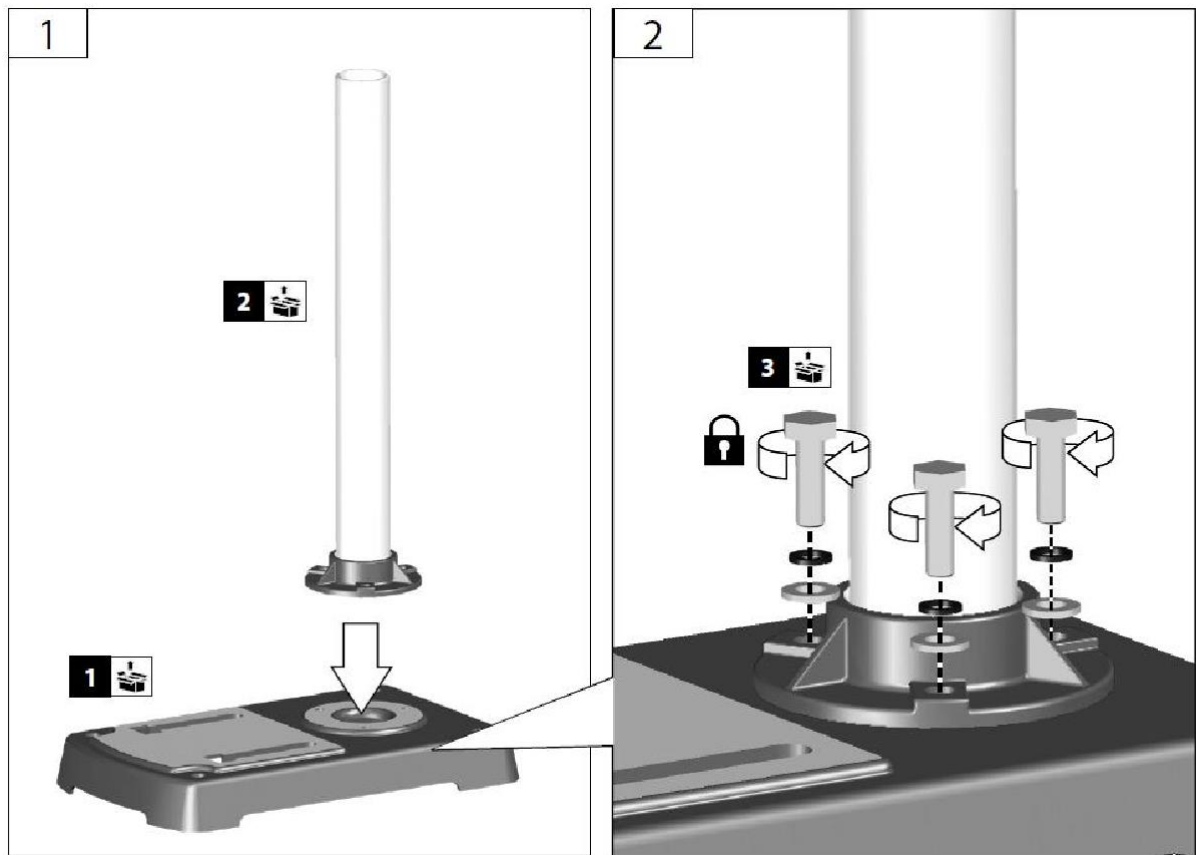

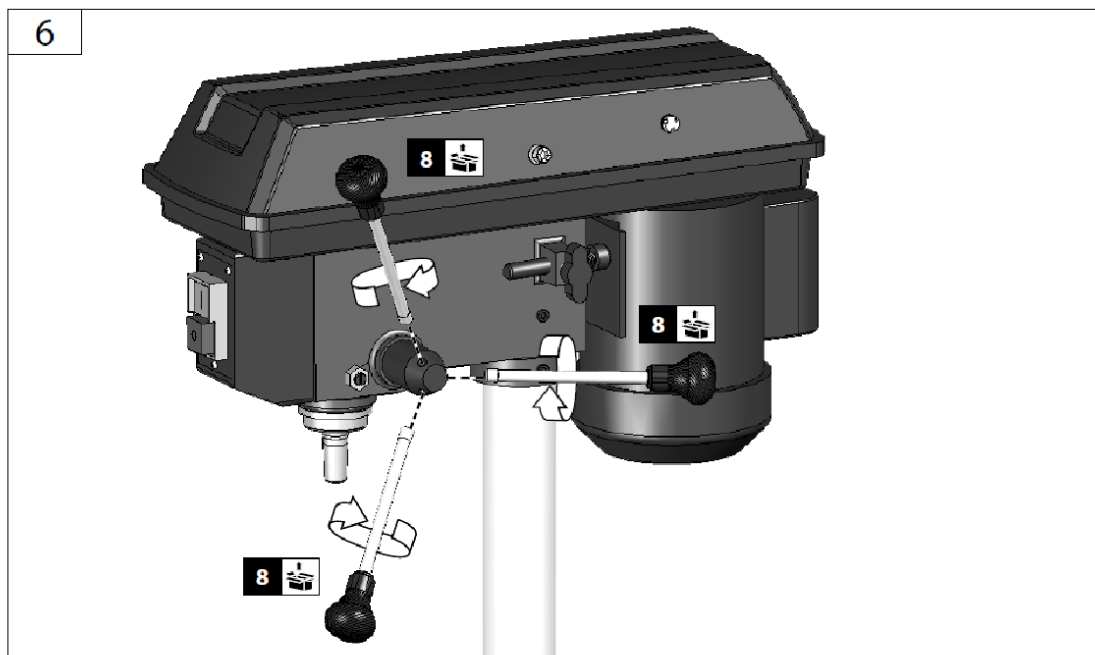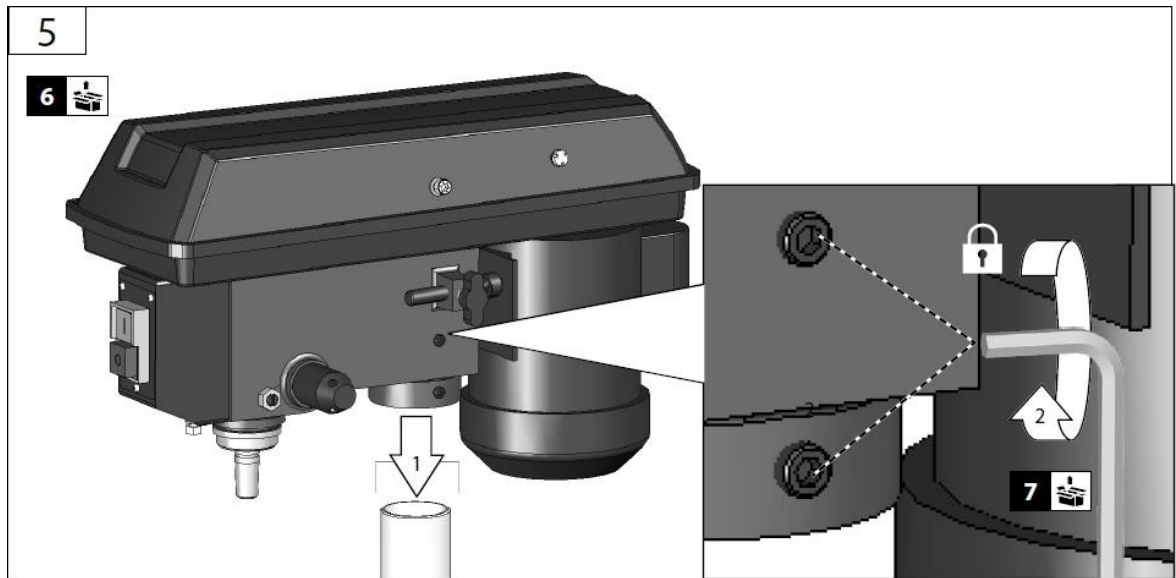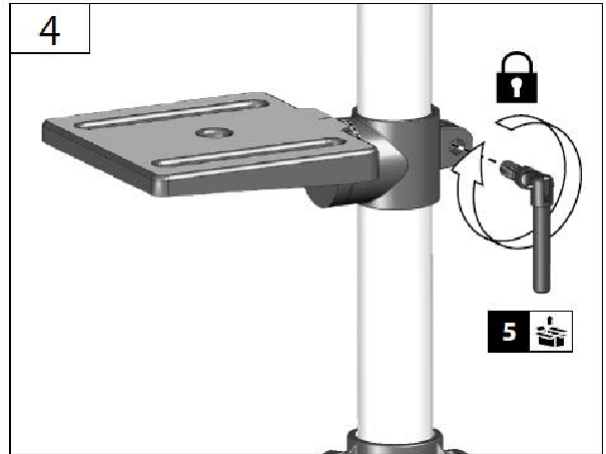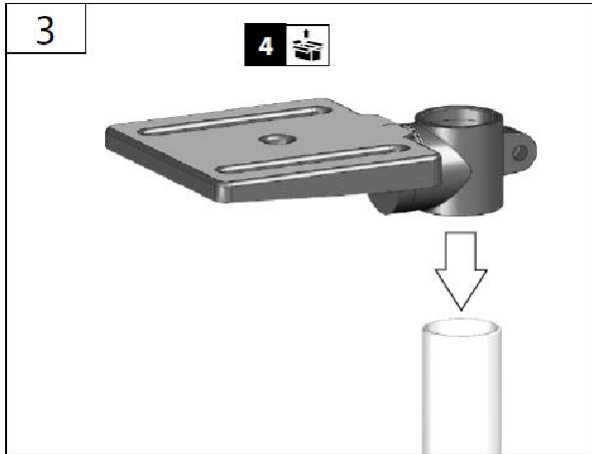


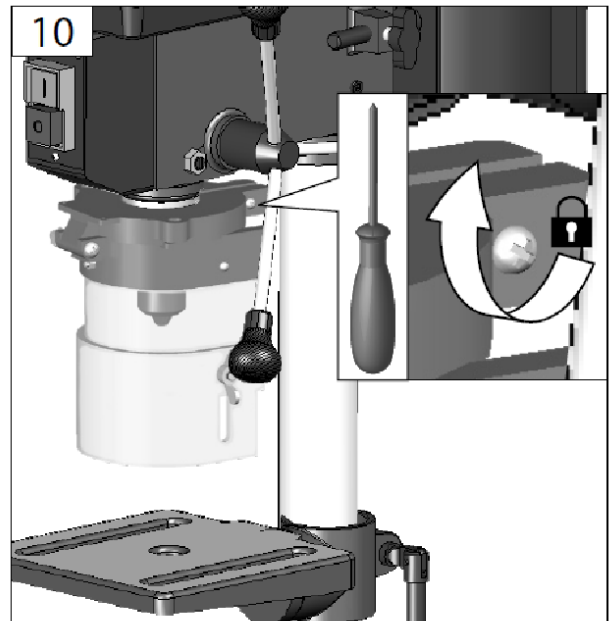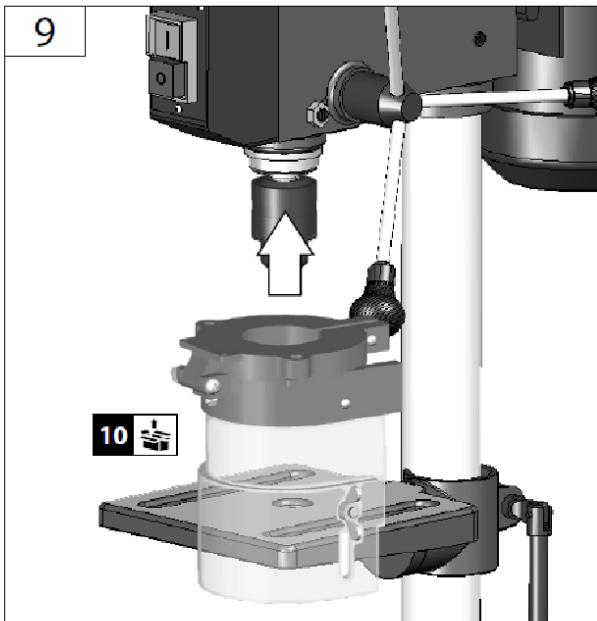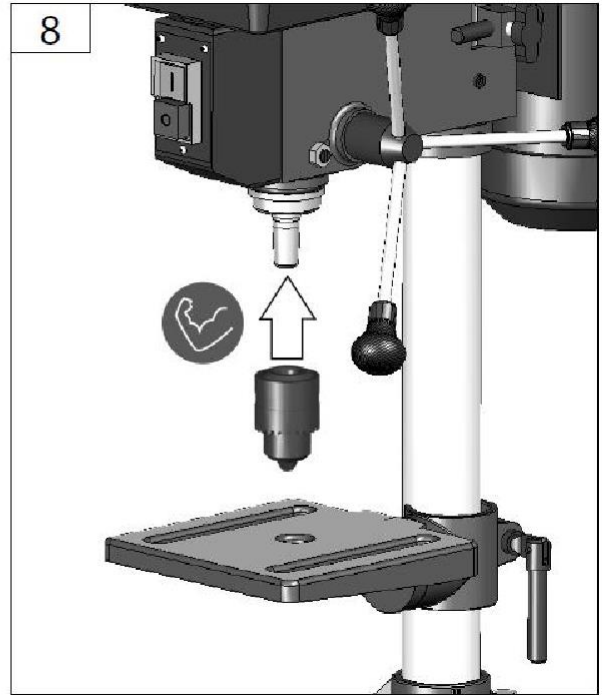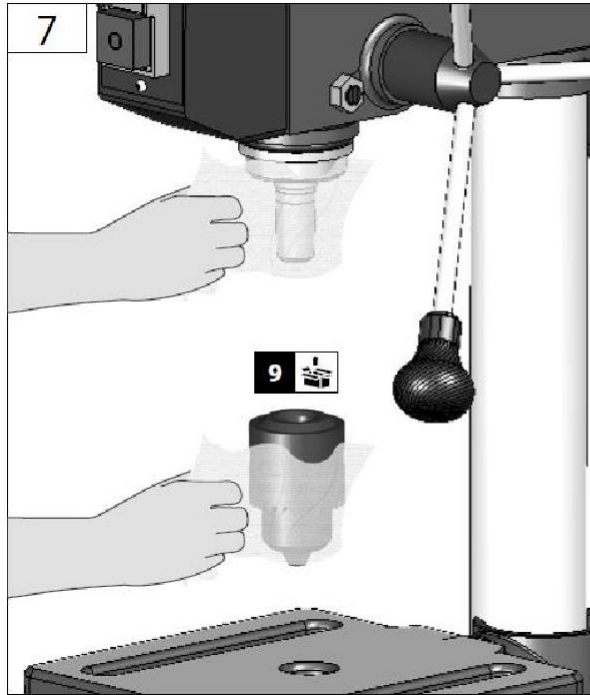

4.3 Sujeción de la broca

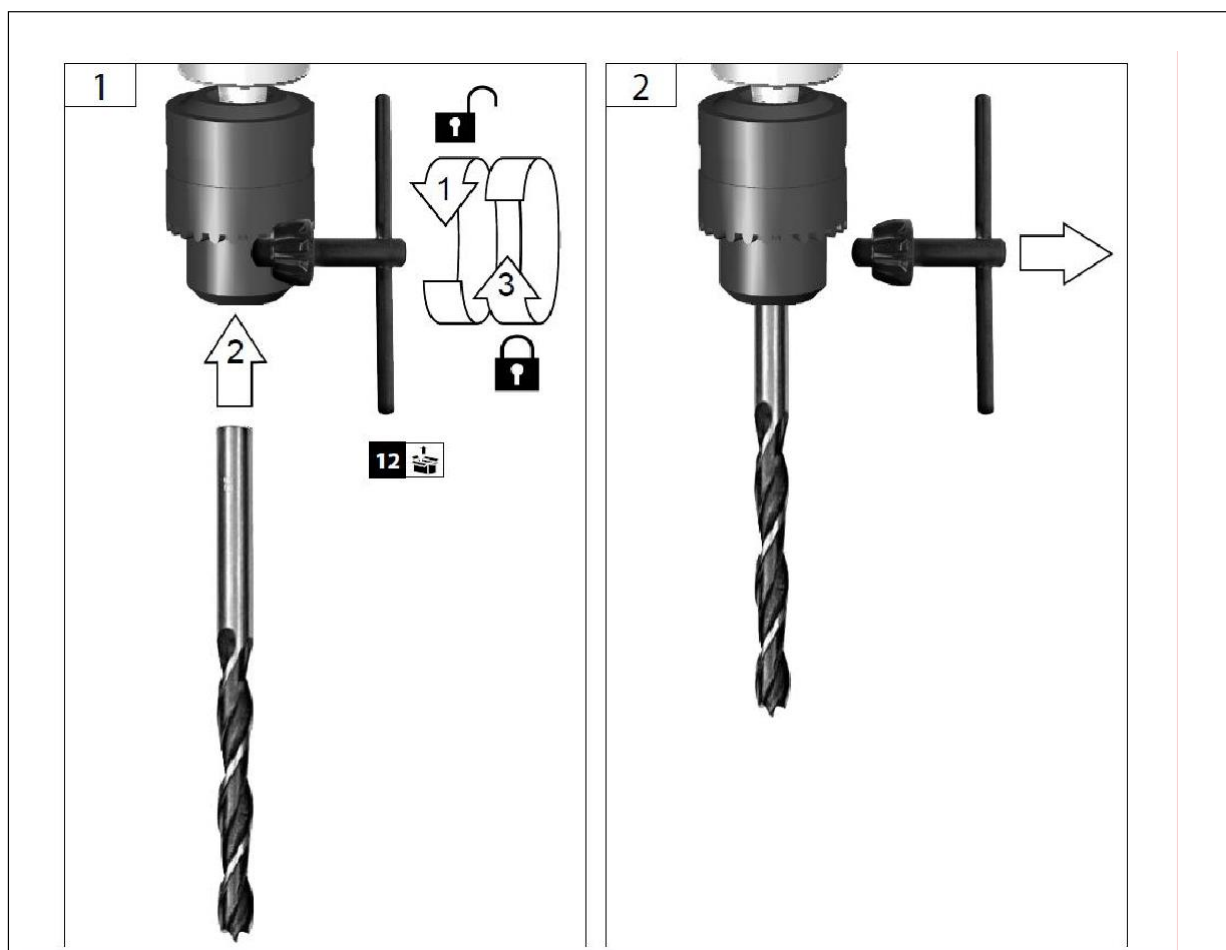

4.4 Velocidad del husillo de perforación

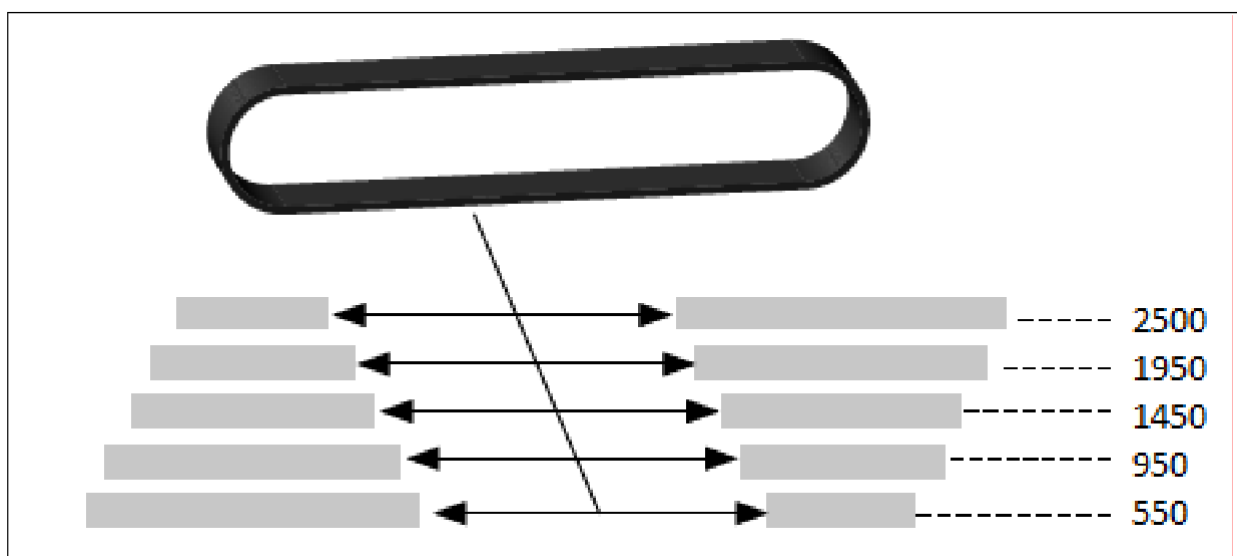


Para ajustar la velocidad del taladro, la transmisión por correa se ajusta a la "altura" respectiva. Abra la caja de la correa (ver 2. Fig. No.6) aflojando el tornillo Phillips. Entre el motor y el interruptor del láser, el tornillo de mariposa se afloja a mano, de modo que la correa se relaja. La correa ahora se puede ajustar cómodamente a la velocidad deseada.


estar listo. El dispositivo se vuelve a montar en orden inverso. Apriete la correa para que pueda girarse aprox. 90°. La caja de la correa debe cerrarse de nuevo con el tornillo Phillips.






4.5 Sujeción de la pieza de trabajo

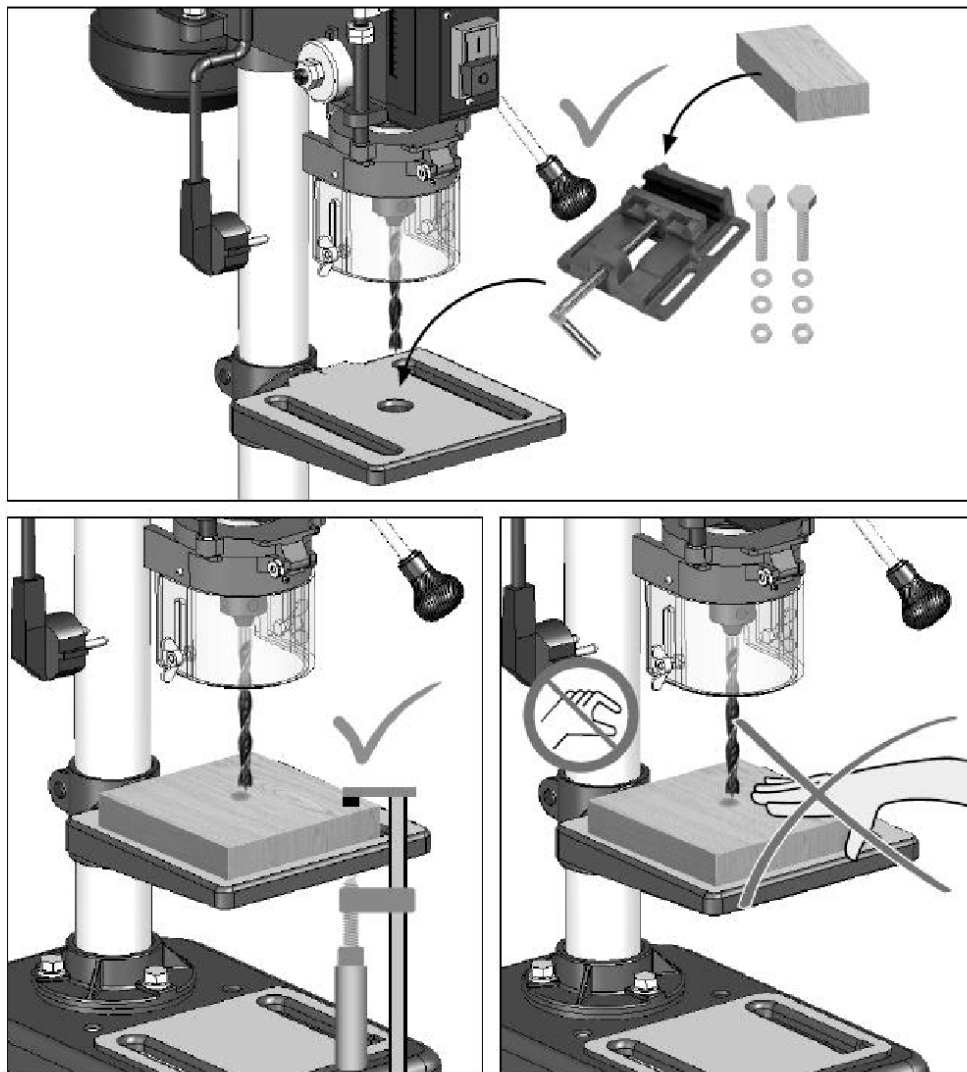


4.6 Ejecución de prueba

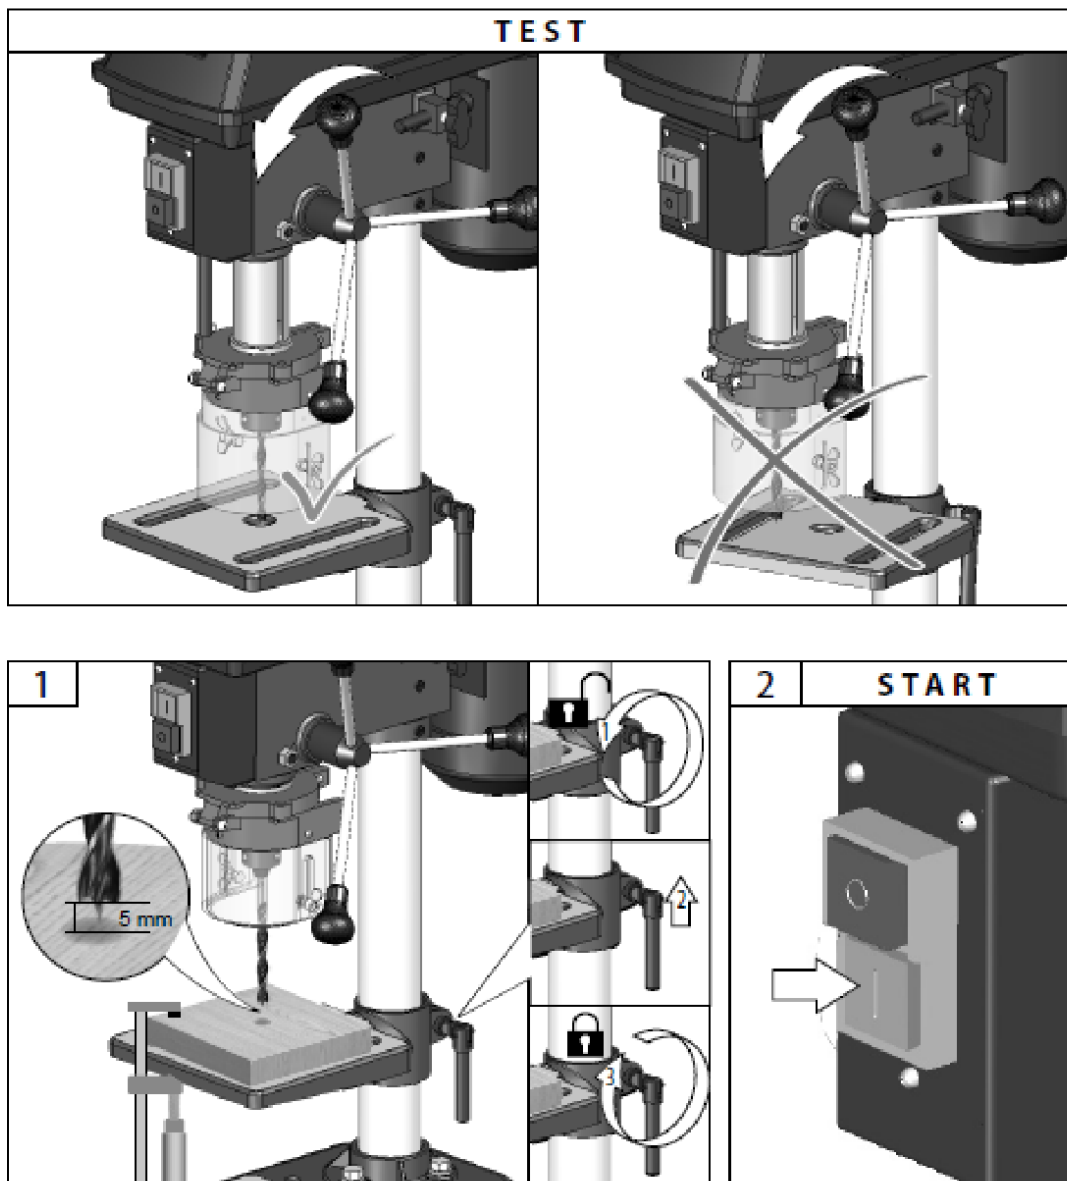

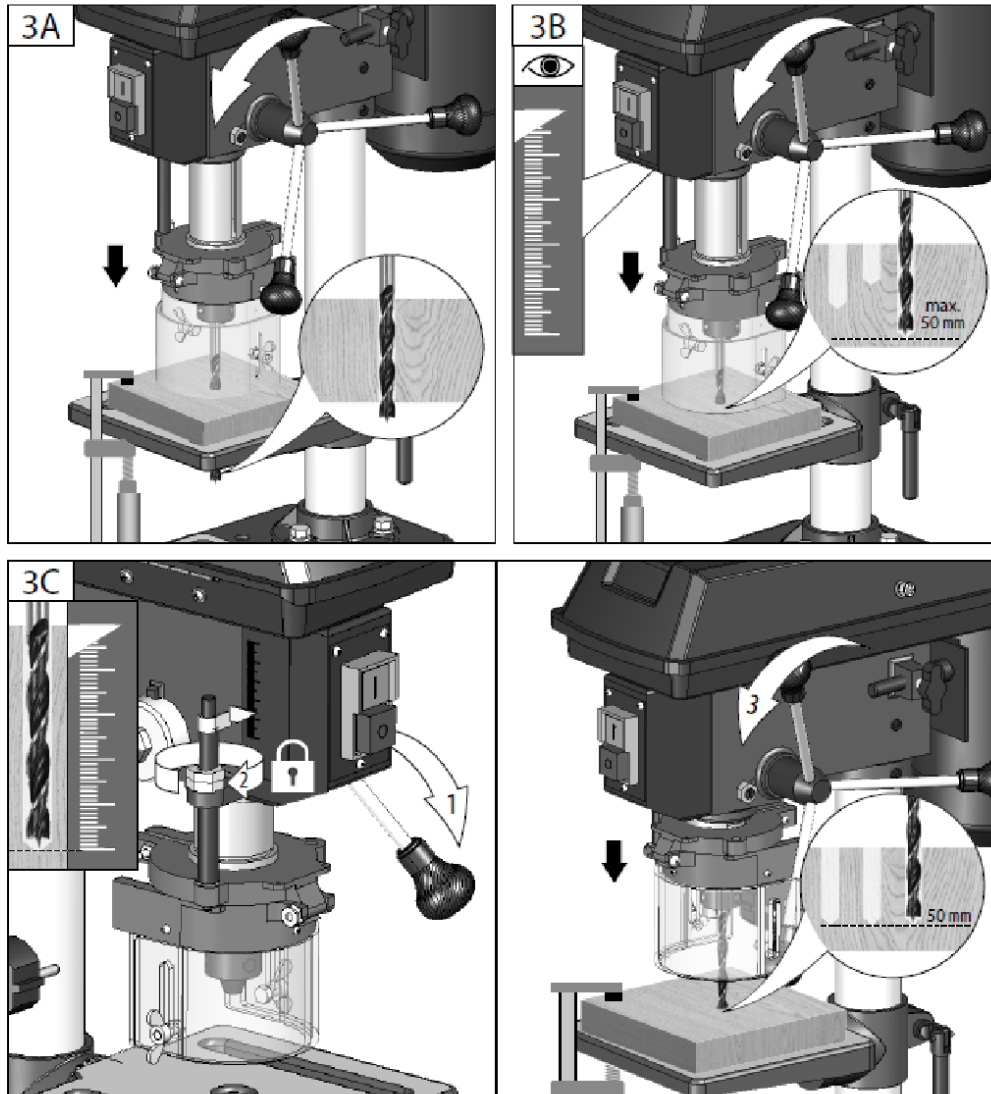

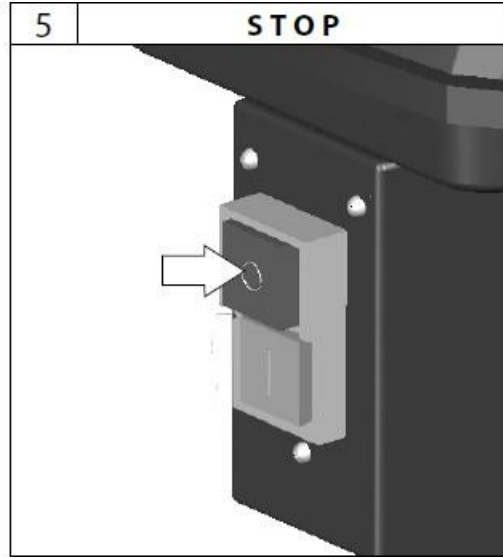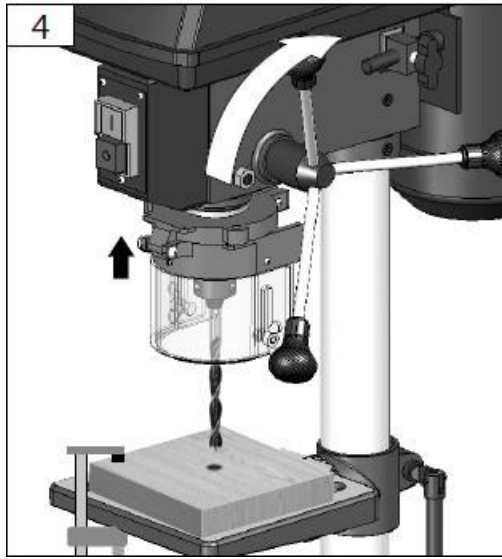

4.7 Mantenimiento

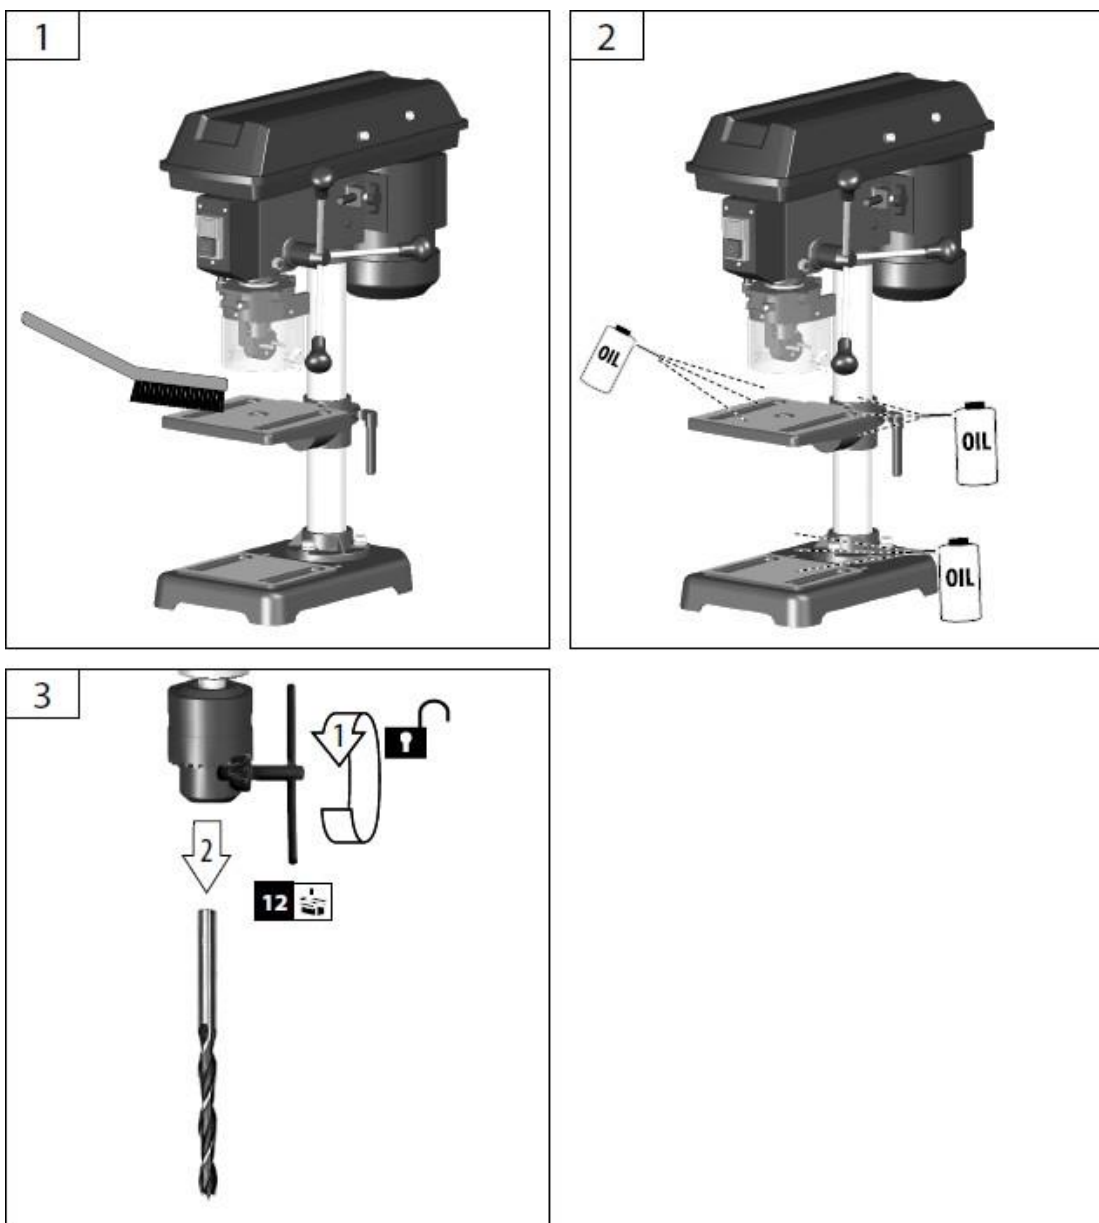

5. Uso previsto

- La máquina solo se puede utilizar en perfectas condiciones técnicas y de acuerdo con todas las instrucciones de seguridad.
- Este aparato solo se puede usar según las indicaciones. En caso de incumplimiento de las disposiciones de la normativa de aplicación general, así como de las disposiciones de este manual, el fabricante no se hace responsable de los daños.
- **Está terminantemente prohibido desmontar o modificar los dispositivos de protección ubicados en la máquina, enajenar el propósito o instalar dispositivos de protección de terceros.**

- Incluso con un uso correcto y el cumplimiento de todas las normas de seguridad, aún puede haber riesgos residuales:
 - Emisión de ruido
 - Staubemission
 - Vibraciones mano-brazo
 - Riesgo de quemaduras
 - La herramienta y la pieza de trabajo se calientan durante el funcionamiento
 - Herida
 - Herramientas afiladas y bordes de piezas de trabajo

6. Comisionamiento

6.1 Antes de usar

- Compruebe el interruptor de encendido/apagado, incluido el interruptor de parada de emergencia, para asegurarse de que funcionan correctamente.
- Realice una inspección visual antes de cada operación.
- Revise los dispositivos de seguridad, los controles eléctricos, el cableado eléctrico y las conexiones roscadas en busca de daños y accesorios apretados. Si es necesario, reemplace las piezas dañadas antes de operar.
- Asegúrese de que la palanca de sujeción de la mesa esté apretada antes de poner en marcha la máquina.
- Asegúrese de que la broca esté bien sujeta al portabrocas.
- Retire las llaves de tensión. Compruebe siempre que se hayan retirado las llaves de tensión antes de encender el dispositivo.
- **¡Atención!** Nunca acerque partes del cuerpo o ropa cerca de partes giratorias del dispositivo.
- **Láser:** Abra el interruptor del láser en el lateral (a la derecha, delante de la máquina) e inserte las baterías suministradas.

6.2 Precauciones de seguridad al manipular la máquina

- Use equipo de protección que se adapte a usted. Para el cabello largo, usa una redecilla.
- No use guantes cuando opere un taladro. No intente perforar un material que no tenga una superficie plana a menos que esté utilizando una almohadilla de soporte adecuada.
- Nunca inicie el taladro con el taladro presionado contra la pieza de trabajo.
- Utilice siempre abrazaderas, mordazas o un tornillo de banco para asegurar la pieza de trabajo a la mesa.
- Ajuste el taladro a la velocidad adecuada para el trabajo en cuestión.
- En caso de obstrucción, apague la máquina inmediatamente. Desenchufe y retire la pieza de trabajo atascada.
- No se deben quitar virutas ni astillas mientras la máquina está en funcionamiento.

6.3 Conexión a la red eléctrica

- **¡Atención!** El funcionamiento solo está permitido con un disyuntor diferencial (RCD máx. corriente residual 30 mA).
- Conéctese solo a CA monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa de alimentación. Conéctelo únicamente a enchufes con un contacto de protección.
- Conecte la máquina a la toma de corriente solo cuando esté apagada.

7. Plan de Inspección y Mantenimiento

Período de mantenimiento periódico	Antes de cada puesta en marcha	Después de cada puesta en marcha	Si es necesario
Seguridad examinar.	✓		
Compruebe la correa trapezoidal y GGA. elasticidad.	✓		
Columna y mesa con Lubrica una capa de aceite.		✓	
Limpia el corcho del cono.			✓
máquina de taladrar polvo o Limpie las virutas de metal.		✓	

8. Mantenimiento y limpieza

8.1 Mantenimiento

- **¡Atención!** Desconéctelo antes de cualquier ajuste, mantenimiento o reparación.
- Hacer que un taller especializado realice trabajos que no estén descritos en este manual de instrucciones. Utilice únicamente piezas originales. Deje que el aparato se enfríe antes de cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza. ¡Existe riesgo de quemaduras!
- Antes de cada uso, inspeccione el dispositivo en busca de defectos obvios, como piezas sueltas, desgastadas o dañadas, ajuste correcto de tornillos u otras piezas. Reemplace las piezas dañadas.
- Realice una inspección visual antes de cada puesta en marcha.
- El dispositivo no debe utilizarse si hay daños o si los dispositivos de seguridad están defectuosos.
- Reemplace las piezas desgastadas y dañadas.
- **¡Atención!** Si el cable de conexión de este equipo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona calificada de manera similar para evitar peligros.
- Las reparaciones y trabajos no descritos en estas instrucciones solo deben ser realizados por personal calificado.
- Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales.

8.2 Limpieza

- Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las rejillas de ventilación. ¡Nunca riegue el cuerpo del dispositivo con agua!
- No limpie los plásticos con disolventes, líquidos inflamables o tóxicos. Use solo un paño húmedo para limpiar.
- Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medio ambiente.
- Solo un dispositivo mantenido y cuidado regularmente puede ser una herramienta satisfactoria.
- La falta de mantenimiento y cuidado puede provocar accidentes y lesiones impredecibles.

- Limpie las rejillas de ventilación y la superficie del aparato con un cepillo suave, un cepillo o un paño.
- Si es necesario, elimine las virutas, el polvo y la suciedad con una aspiradora.
- Lubrique las piezas móviles con regularidad.

8.3 Información de servicio

- Cabe señalar que las siguientes partes de este producto están sujetas al uso o al desgaste natural o que las siguientes partes son necesarias como consumibles.
- Piezas de desgaste: escobillas de carbón; Correas trapezoidales, baterías, taladros

8.4 Almacenamiento

- Guarde el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, libre de escarcha e inaccesible para los niños. La temperatura óptima de almacenamiento es entre 5 y 30 °C.
- Guarde la herramienta eléctrica en su embalaje original.
- Cubra la herramienta eléctrica para protegerla del polvo o la humedad.
- Guarde el manual de instrucciones con la herramienta eléctrica.

9. Instrucciones de eliminación

9.1 Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se deseche adecuadamente de acuerdo con las pautas y normas aplicables en su región. Algunos de los envases pueden consistir en bolsas de plástico, tenga especial cuidado de mantenerlas fuera del alcance de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

9.2 Eliminación de equipos antiguos

- Los equipos de desecho deben eliminarse de acuerdo con las pautas y regulaciones locales de eliminación de desechos.

9.3 Significado del símbolo "cubo de basura"



El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil. Si las pilas o acumuladores contienen mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), encontrará el símbolo químico respectivo debajo del símbolo del contenedor tachado. La ley le exige que devuelva las pilas y acumuladores viejos después de su uso. Puede hacerlo de forma gratuita en la tienda minorista o en otro punto de recogida cercano. Las direcciones de los puntos de recogida adecuados se pueden obtener de su ciudad o gobierno local.

Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. Se debe tener especial cuidado debido a los riesgos especiales que implica el manejo de baterías que contienen litio. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores viejos tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.

Evite en la medida de lo posible la generación de residuos de baterías viejas, por ejemplo:

Prefiere baterías con una vida útil más larga o baterías recargables. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje pilas o equipos eléctricos y electrónicos que contengan pilas tirados por ahí. Considere formas de reutilizar una batería en lugar de desecharla, por ejemplo, reacondicionándola o reparándola.

También se puede encontrar más información sobre la Ley de Baterías en Internet en www.batteriegesetz.de.

También puedes visitar nuestra web www.arebos.de para conocer otras opciones de devolución que hemos creado.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

Por la presente declaramos que los dispositivos a los que se hace referencia a continuación cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como a los diseños que comercializamos.

Nombre del producto: Taladro de banco Arebos
500W Nº Ref.: 4260551589867 Número de
modelo: AR-HE-TBM500

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Probado para:
Norma de la UE:
EN 55014-1 :2006+A1+A2
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013
EN 55014-2 :2015
EN 61029-1 :2009+A11

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación:

Würzburg, 04.02.2021



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de este manual de instrucciones/datos
técnicos: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director
General

Dirección de la oficina:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>
Número de identificación fiscal: DE 263752326
El tribunal de inscripción en el Registro Mercantil es Würzburg,
HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071